








DEWALT®

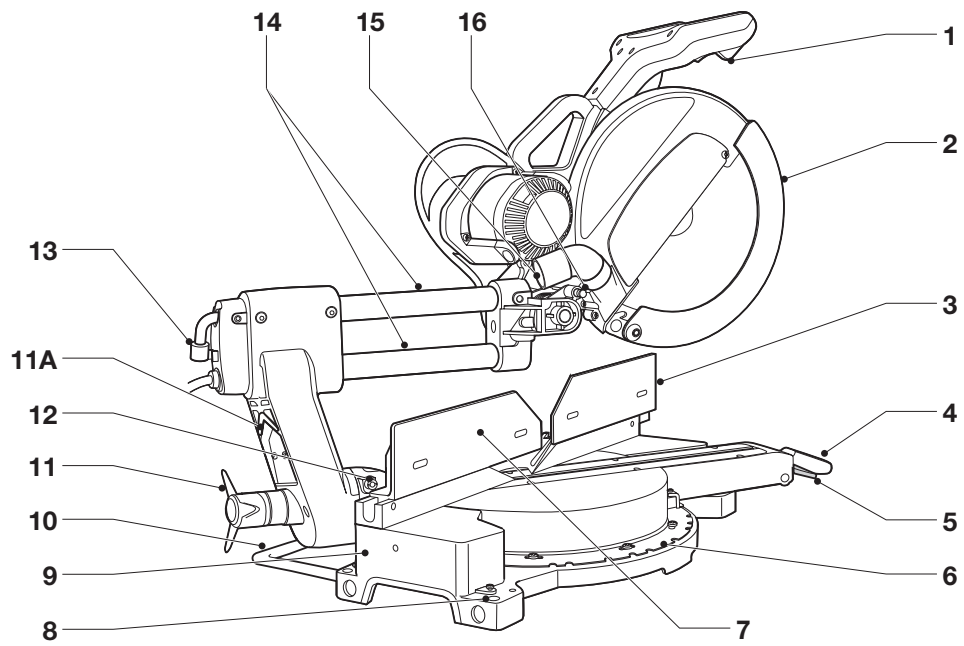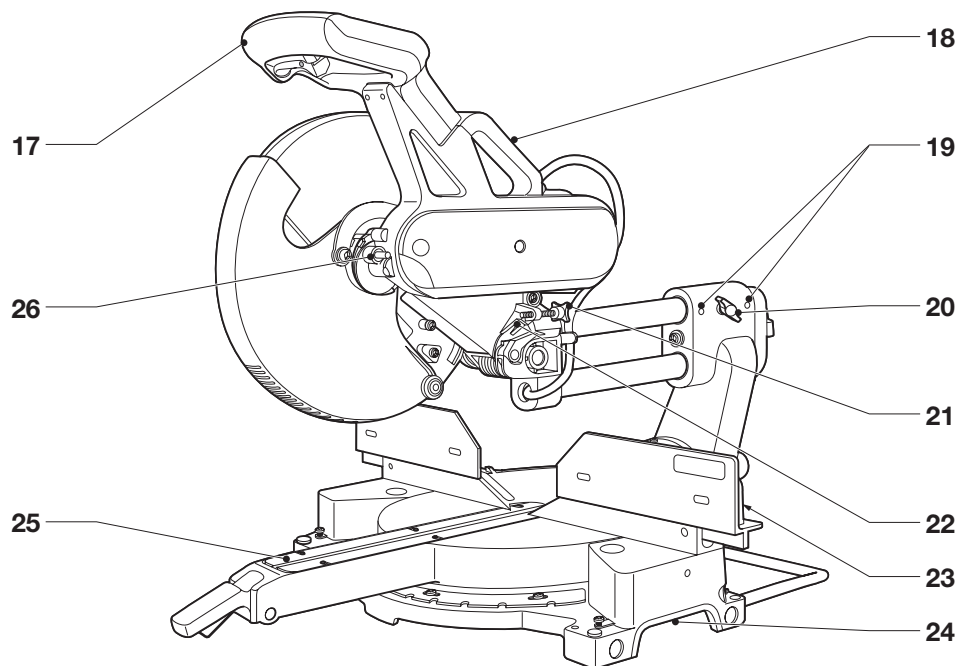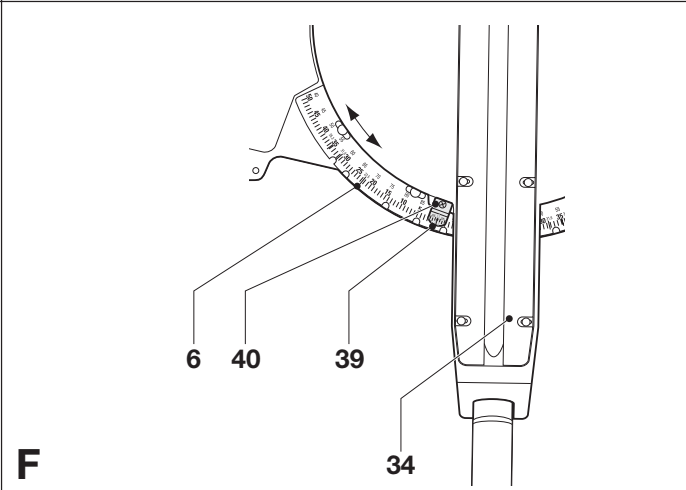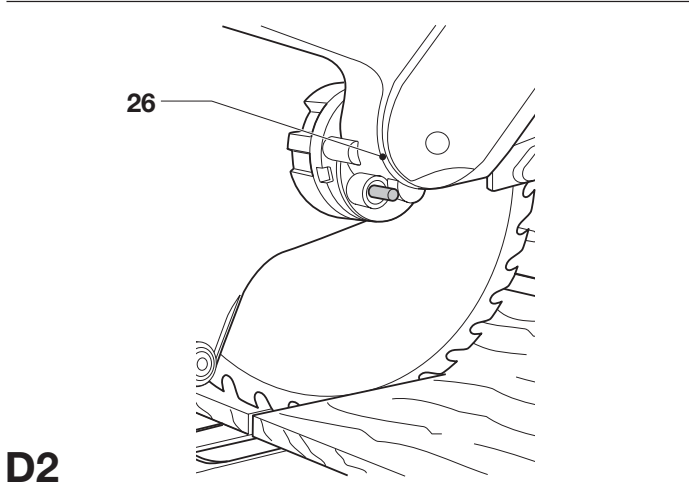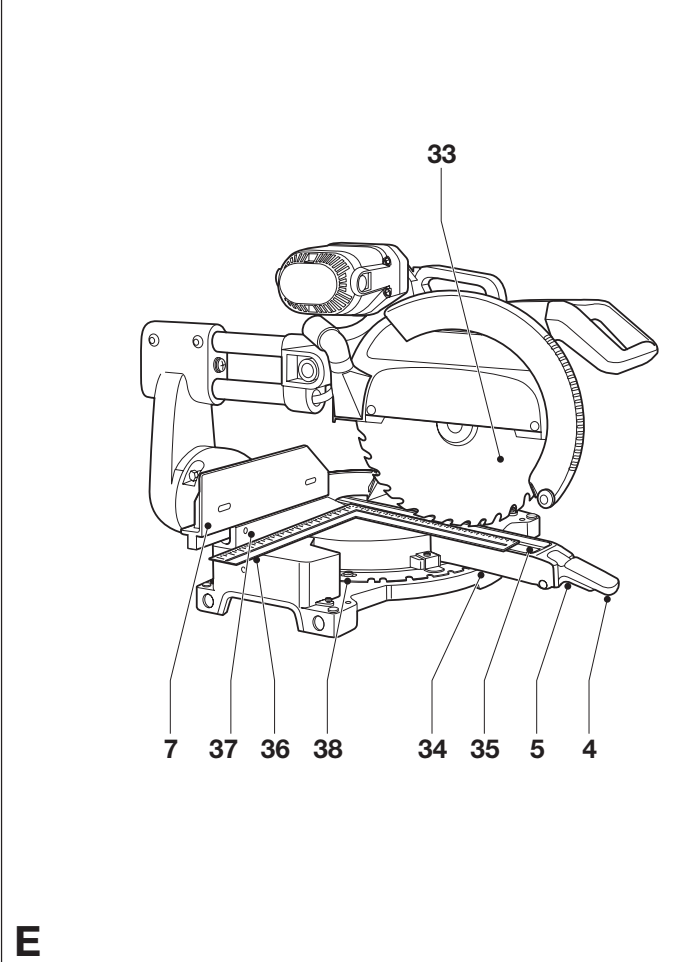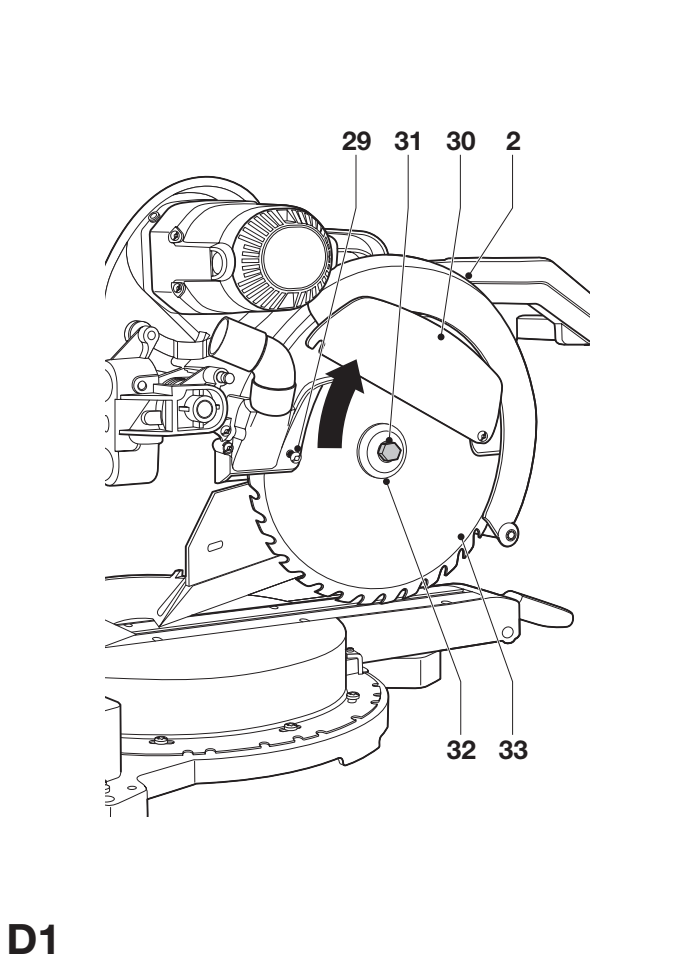


A1

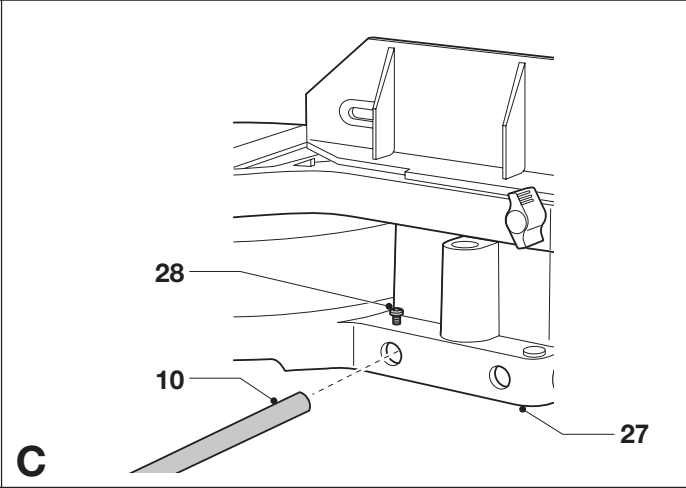


A2

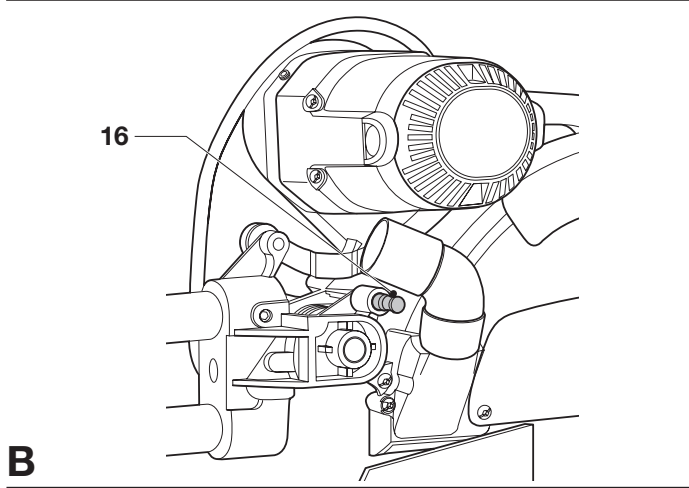


G

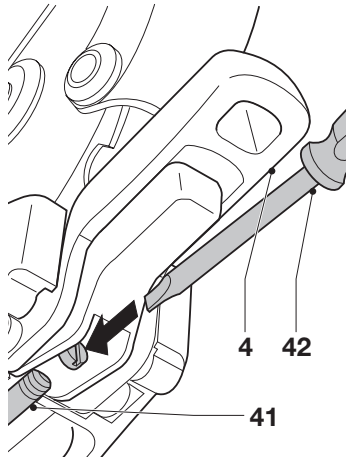


H1

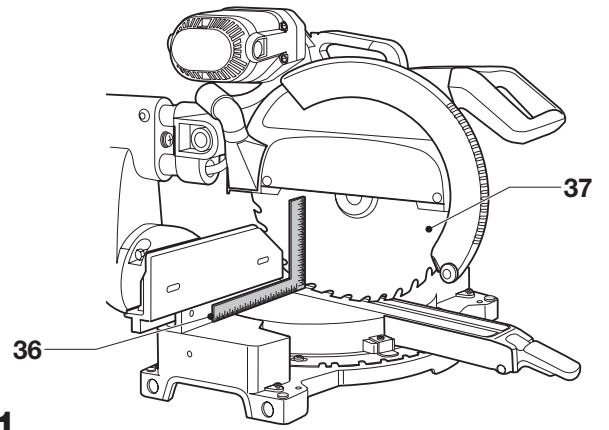


H2

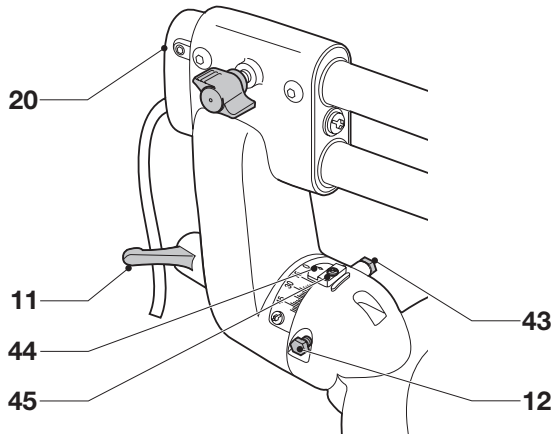


H3

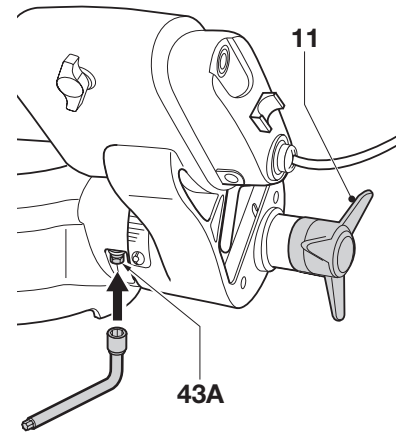


H4

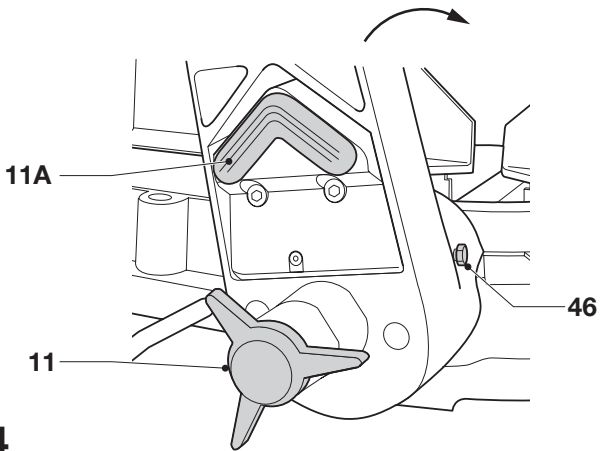


J

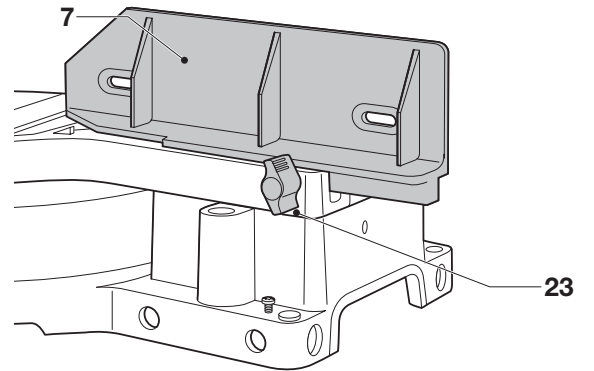


K

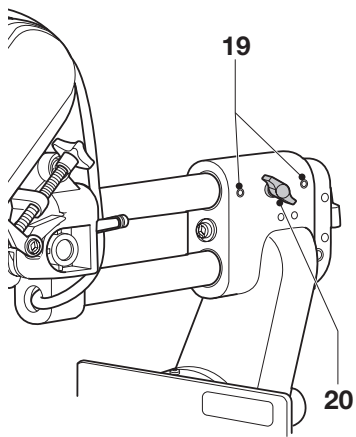


L

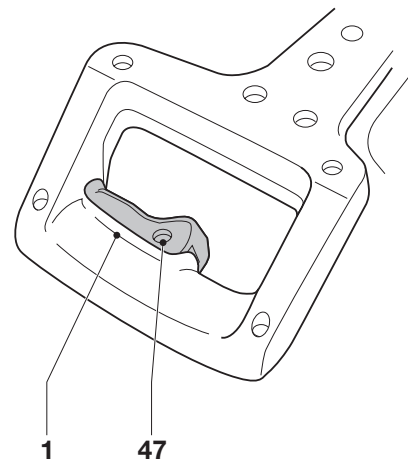


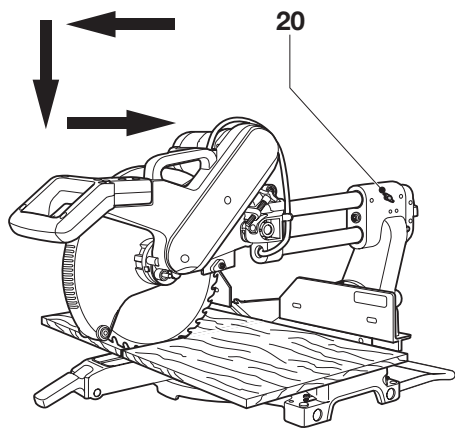


M1

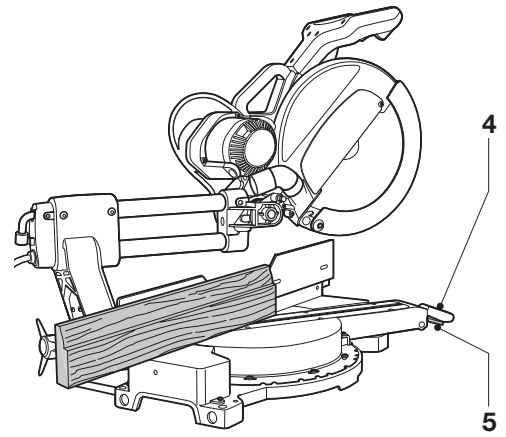


M2

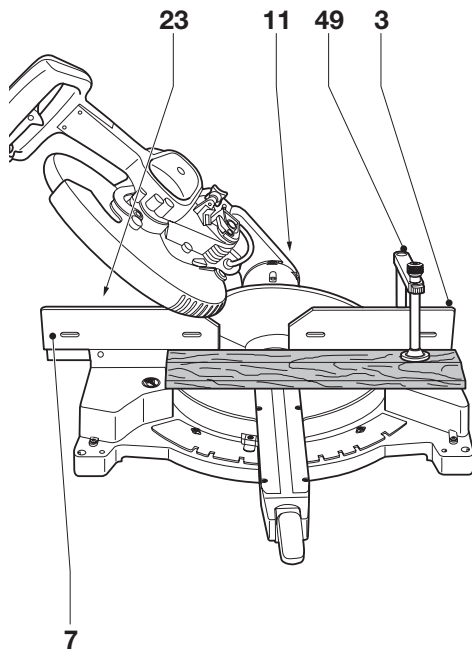


M3

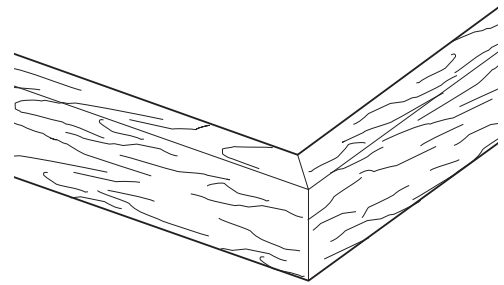


N1

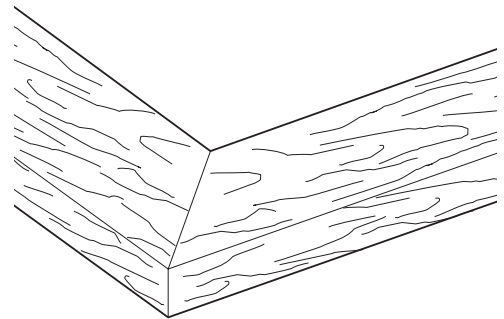


N2

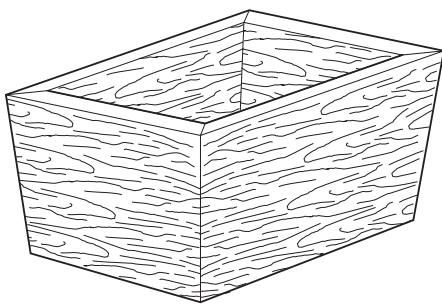


N3

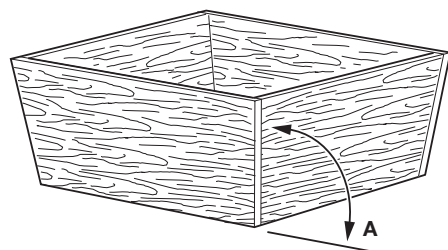


N4

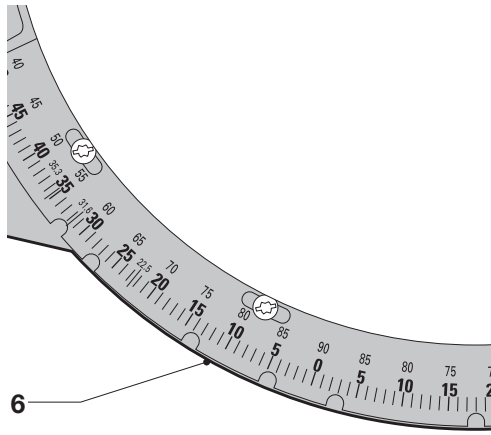


O

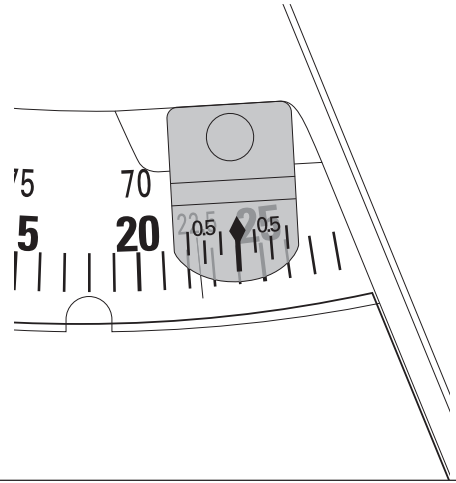


P1

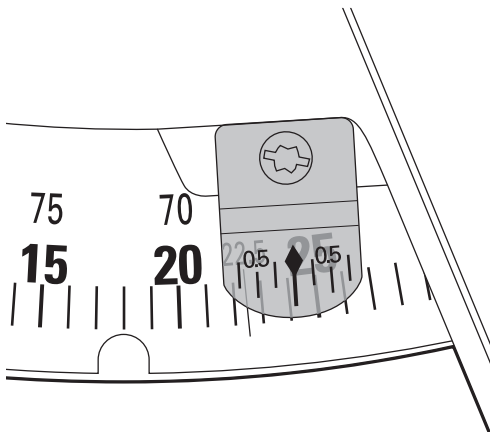


P2

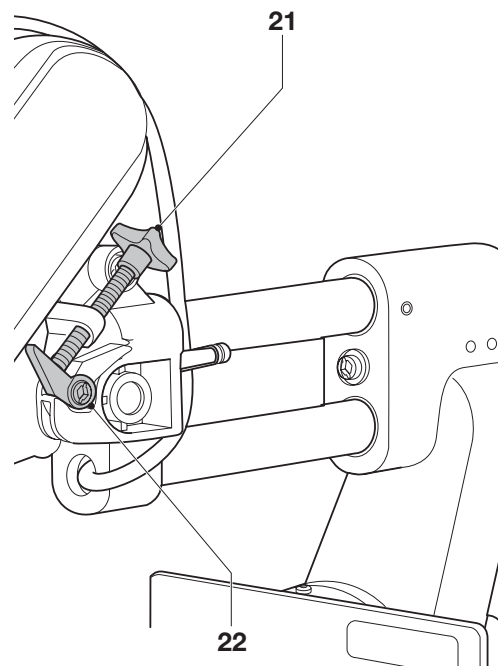

R

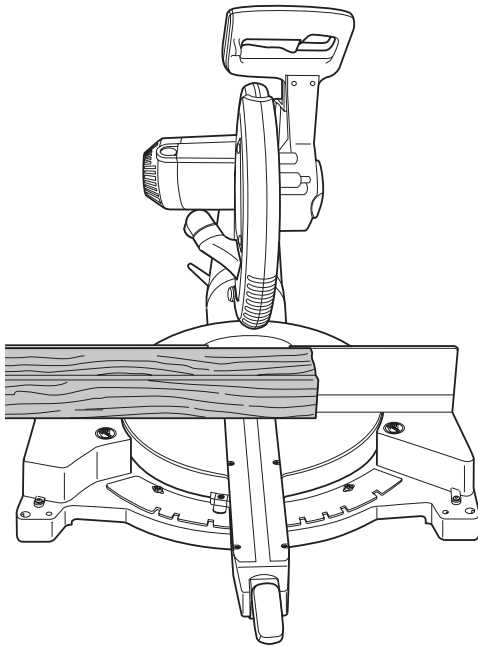

Q1

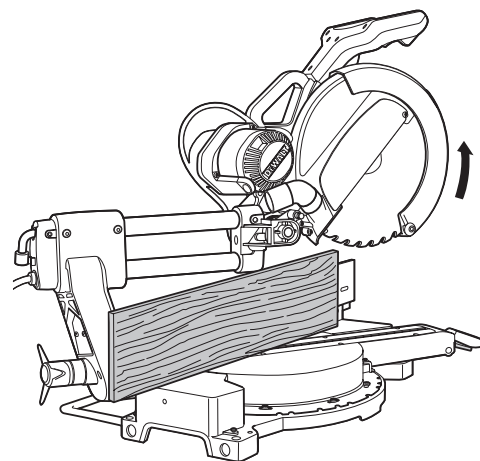

Q2

Blahopřejeme!


Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.

Technické údaje


		DW708	
Napětí	V	230	
Příkon	W	1,600	
Průměr pilového kotouče	mm	305	
Vnitřní průměr pilového kotouče	mm	30	
Max. otáčky pilového kotouče	min ⁻¹	4,000	
Pokos (max. polohy)	pravý	60°	
	levý	50°	
Sklon (max. polohy)	pravý	48°	
	levý	48°	
Maximální rozměr řezu (výška x šířka)			
při 0° náklonu a 0° pokosu	mm	103 x 305	
při 45° náklonu a 0° pokosu	mm	103 x 216	
při 0° náklonu a 45° levém pokosu	mm	81 x 305	
při 0° náklonu a 45° pravém pokosu	mm	43 x 305	
Hmotnost	kg	27.0	

Pojistky:	
230 V	10 A v napájecí síti

V tomto návodu jsou použity následující symboly:


 Upozorňuje na riziko poranění, zkrácení životnosti nebo poškození nářadí v případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.

 Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.

 Ostré rohy.

Elektrická bezpečnost

Elektrický motor pily je určen pouze pro napětí, které je specifikováno v tomto návodu k obsluze. Před zapojením napájecího kabelu se přesvědčete, zda je napětí v síti shodné s napětím uvedeným na specifikačním štíku pily.

 Vaše pila DEWALT je vybavena dvojitou izolací v souladu s normou EN 50144; a proto není nutné pilu uzemnit.

Použití prodlužovacího kabelu

Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte pouze schválený typ kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm². V případě použití navinovacího kabelu, odviňte vždy celou délku kabelu.

Vybalení pily (obr. A1, A2 a B)

Pilu uchopte za držák (9) a vodící lišty (14) a vyjměte ji z ochranného obalového materiálu. Balení obsahuje:

- 1 Smontovanou pokosovou pilu
 - 1 Upevňovací klíč pilového kotouče
 - 1 TCT pilový kotouč o průměru 305mm. 60 zubů.
 - 1 Stabilizátor
 - 1 Návod k obsluze
 - 1 Detailní rozkreslení součástí pily
- Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
 - Před použitím pily si důkladně přečtěte návod k obsluze.
 - Přitlačte držák ramene (17) a vytáhněte pojistný kolík (16), jak je zobrazeno na obrázku B.
 - Uvolněte držák a opatrně nadzdvihněte rameno pily až do maximální výšky.

Popis (obr. A1 a A2)

Pokosová pila DW708 je určena k profesionálnímu použití a k řezání dřeva, dřevěných materiálů, hliníku a plastových materiálů.

Pila je schopna bezpečně provádět vysoce kvalitní řezy, úkosy a jiné speciální úhlové řezy s vysokou přesností.


A1

- 1 Vypínač ON/OFF (Vypnuto / Zapnuto)
- 2 Ochranný kryt dolní části pilového kotouče
- 3 Vodící doraz - pravý
- 4 Nastavovací prvek úhlu řezu
- 5 Tlačítko pojistky prvku pro nastavení úhlu
- 6 Úhlová stupnice
- 7 Vodící doraz - levý
- 8 Otvory pro upevnění pily
- 9 Základna
- 10 Stabilizátor základny
- 11 Prvek nastavení náklonu / pokosu pily
- 11A Doraz nastavení pokosu
- 12 Šroub dorazu nastavení náklonu
- 13 Upevňovací klíč pilového kotouče
- 14 Vodící koleje
- 15 Adapter odsávání nečistot
- 16 Tlačítko pojistky

A2

- 17 Provozní rukojeť
- 18 Rukojeť pro přenášení pily
- 19 Šroub pro nastavení vodících kolejí
- 20 Pojistný prvek vodících kolejí
- 21 Nastavovací šroub
- 22 Doraz
- 23 Prvek nastavení vodících dorazů
- 24 Otvor pro uchopení pily
- 25 Výřez pro pilový kotouč
- 26 Tlačítko zámku hřídele pily

Montáž

 Před prováděním montáže vždy odpojte nářadí od sítě.

Motor pily a kryty jsou namontované na příslušná místa na základně již od výrobce.

Stabilizátor (obr. C)

Pila je vybavena jedním stabilizátorem základny (10).

- Nasuňte stabilizátor do otvorů (27).
- Posunujte stabilizátorem podle potřeby dopředu nebo dozadu, dokud se nedotkne pracovní plochy.
- Dotáhněte šrouby (28).

 Nikdy nepoužívejte pilu bez stabilizátoru.

Upevnění pily na pracovní stůl (obr. A2)

- Otvory (8) v základně pily, slouží k upevnění pily k pracovnímu stolu. Dva různé průměry otvorů, umožňují použít různé druhy upevňovacích šroubů. Podle vašeho uvážení, použijte pro upevnění pily otvor s průměrem, který nejlépe vyhovuje typu šroubu; Není nutné použít oba otvory. Dbejte na to, aby byla pila pevně ukotvena. Pro zrychlení upevňovacího procesu a zjednodušení přenášení pily z místa na místo, je možné pilu trvale upevnit na desku nebo překližku o síle 12.5 mm nebo více a desku připevnit na pracovní stůl. V případě přepravy pily na jiné místo, odmontujte desku s pilou a na pracovním místě desku opět jednoduše upevněte.
- Při upevňování pily na desku dbejte na to, aby upevňovací šrouby neprošli skrz desku / překližku. Spodní strana desky musí být bez nerovností, aby dokonale přilehla na pracovní stůl. Při upevňování desky na pracovní stůl, upevněte desku pouze v místech, kde je přišroubována základna pily na desku. Upevnění na jiných místech, může narušit bezvadnou funkci pily.
- Upevňovací deska a pracovní stůl nebo místo, na kterém bude pila používána, musí být rovné, abyste zabránili nepřesnostem při řezání. Pokud není pila dokonale upevněna a dochází ke kývání pily, vložte pod jednu nožku pily klínek a pilu upevněte tak, aby základna dokonale seděla na desce nebo na pracovním místě.

Upevnění pilového kotouče (obr. A1, A2, D1 a D2)



Zuby nového pilového kotouče jsou velmi ostré a mohou být proto velmi nebezpečné.



Uzamkněte nastavovací prvek úhlu řezu (4), vodících kolejí (20) a prvek nastavení náklonu /pokosu pily (11) (obr. A1 a A2).

- Stiskněte hlavní pojistku (50) a uvolněte ochranný kryt pilového kotouče (2). Potom nadzdvihněte ochranný kryt kotouče.
- Odšroubujte upevňovací šrouby (29) horního krytu (30) a vytočte kryt nahoru.



Nikdy nenahrazujte upevňovací šrouby (29), jiným typem šroubů!

- Držte kryt v horní poloze, stiskněte pojistku zámku hřídele (26), (obr. D2) a dodávaným klíčem, povolte upevňovací šroub pilového kotouče (31) (obr. D1). Upevňovací šroub pilového kotouče má opačný (levý) závit a povoluje se směrem doprava.



Zámek hřídele použijete následovně. Stiskněte tlačítko tak, jak je znázorněno na obrázku a hřídel otáčejte dokud zámek hřídele nezaskočí. Při odšroubovávání upevňovacího šroubu, držte stisknuté tlačítko zámku hřídele. (obr. D2).

- Vysuňte upevňovací šroub (31) a venkovní podložku (32) (obr. D1).
- Nasuňte nový pilový kotouč (33) na hřídel. Zuby v dolní části pilového kotouče musí směřovat k zadní straně pily (směrem od obsluhující osoby).
- Nasuňte na hřídel venkovní podložku (32).
- Otáčením směrem doleva, dotáhněte upevňovací šroub (31). Při dotahování šroubu (31), držte stisknuté tlačítko zámku hřídele.



Nikdy nestlácejte zámek hřídele pokud se pilový kotouč otáčí.

Seřízení



Před prováděním montáže a nastavení, vždy odpojte napájecí kabel od zásuvky el. sítě.

Vaše pila byla přesně nastavena již ve výrobě. Pokud je nutné provést opětovné seřízení díky dopravě a přenášení, nebo z jiného důvodu, řiďte se při seřizování vaší pily následujícími kroky. Jakmile jednou pilu seřídíte, mělo by toto přesné nastavení zůstat zachováno.

Kontrola a nastavení vodících dorazů a pilového kotouče (obr. E)

- Povolte nastavovací prvek úhlu řezu (4) a nadzdvihněte tlačítko nastavení úhlu řezu (5) a uvolněte stůl pily s úhlovou stupnicí a se zářezem pro pilový kotouč (34).
- Posuňte celý stůl tak, aby se ukazatel nastavení shodoval s hodnotou 0° na úhlové stupnici. Nedotahujte nastavovací prvek (4).
- Snižte rameno pily tak, aby pilový kotouč zapadl do zářezu v dolní části stolu / suportu.
- Položte úhломěr (36) proti dolní části (37) na vodícím dorazu (7) a naproti pilového kotouče (33).



Nedotýkejte se úhelníkem hrotů ozubení.

Pokud je nutné pilu nastavit, postupujte následovně:

- Povolte čtyři šrouby (38) a posuňte stůl s úhlovou stupnicí (34) směrem doprava nebo doleva tak, aby pilový kotouč a vodící doraz svíraly úhel (90°), měřeno úhломěrem.
- Dotáhněte šrouby (38). V této části nevěnujte pozornost odečítání ukazatele pokosu.

Nastavení ukazatele úhlu řezu (obr. F)

- Povolte nastavovací prvek úhlu řezu a nadzdvihněte tlačítko nastavení úhlu řezu. Tím uvolníte stůl pily s úhlovou stupnicí a se zářezem pro pilový kotouč (34).
- Posuňte rameno stolu (39) tak, aby se ukazatel úhlu řezu shodoval s hodnotou 0° na stupnici.
- Při uvolněním tlačítka nastavení úhlu, posuňte rameno stolu za hodnotu 0° a rameno automaticky „zapadne“ do nulové polohy.
- Sledujte ukazatel úhlu řezu (39) a stupnici (6). Pokud se ukazatel úhlu řezu přesně neshoduje s hodnotou 0°, jemně jej posuňte tak, aby se shodoval s nulovou hodnotou na stupnici.
- Opět dotáhněte šrouby (40).

Zámek nastavení úhlu řezu/aretační tyč (obr. G)

Pokud lze posouvat se základnou pily při uzamčeném zámku nastavení úhlu řezu (4), je nutné nastavit zámek nastavení úhlu řezu/aretační tyč (41).

- Uvolněte nastavovací prvek úhlu řezu (4).
- Šroubovákem (42), dotáhněte zámek nastavení úhlu řezu (41). Povolte o 1/4 otáčky (doleva).
- Ujistěte se, že nelze s otočným stolem pohybovat, je-li nastavovací prvek úhlu řezu (4) uzamčen.

Nastavení dorazu pokosového řezu (obr. H1 - H4)

Nastavení dorazu pokosového řezu a ukazatele, na hodnotu 0° (obr. H1 a H2)

- Nastavte pilu do nulové polohy pokosu (obr. H1).
- Zasuňte pilu do konečné, zadní polohy a dotáhněte pojistný zámek vodících kolejí (20) (obr. H2).
- Úhломěrem (36) nastavte nulový úhel pokosu pilového kotouče (33) (obr. H1).



Nedotýkejte se úhelníkem hrotů ozubení.

Pokud je nutné pilu nastavit, postupujte následovně:

- Povolte prvek nastavení náklonu / pokosu pily (11) (obr. H2).
- Přitlačte na rameno stolu pily ve směru polohy 0°, na dorazu pokosu.
- Šrouby (43), nastavte pilový kotouč tak, aby svíral se základnou úhel 90°.
- Dotáhněte prvek nastavení náklonu / pokosu pily (11).
- Přesvědčete se, jestli se ukazatel pokosu (44) přesně shoduje s hodnotou 0° na stupnici.
- Pokud tomu tak není, povolte šrouby (45), nastavte ukazatel na hodnotu 0° a šrouby opět dotáhněte.

Nastavení dorazu pokosu na úhel 45° na pravé nebo levé straně (obr. H2 - H4).

Nejdříve nastavte doraz na hodnotu 0°.

- Nastavení dorazu na úhel 45°. Levá strana.
 - Povolte prvek nastavení pokosu pily (11) a natočte pilu směrem doleva. (obr. H3).
 - Pokud ukazatel pokosu (44) neukazuje přesně úhel 45°, otočte šroubem (12) na levé straně, dokud ukazatel neukazuje na hodnotu 45° (obr. H2).
- Nastavení dorazu na úhel 45°. Pravá strana.
 - Stiskněte tlačítko dorazu nastavení pokosu (11A) a natočte pilu směrem doprava (obr. H4).
 - Pokud ukazatel pokosu neukazuje přesně úhel 45°, otočte šroubem (43A) na pravé straně, dokud ukazatel neukazuje na hodnotu 45° (obr. H3).

Nastavení vodících dorazů (obr. A1 a J)

Vodící dorazy (3) a (7) mohou být nastaveny podle potřeby tak, aby při řezání pokosových řezů mohla pila volně procházet. Dorazy lze nastavit až na úhel 48°.

- Povolte nastavovací šroub (23) a nastavte vodící doraz do požadované polohy. (fig. J).
- Bez zapínání pily zkontrolujte jestli pila volně prochází. Seřídte vodící doraz tak, aby byl co nejbližší pilovému kotouči a byla tak zajištěna maximální podpěra při vedení obrobku.
- Dotáhněte nastavovací šroub (23).
- Po ukončení řezu, vraťte vodící dorazy zpět do původní polohy.



Při naklonění pily doprava, je v některých případech nutné, demontovat pravý vodící doraz (3) (obr. A1)

Nastavení vodících kolejí (obr. K)

- Pravidelně kontrolujte vodící koleje. Musí být čisté.
- Přejete-li si zmenšit vůli vodících kolejí, otáčejte šrouby (19) doprava, za stálého posouvání pilou dopředu a dozadu.

Pokyny pro obsluhu



Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení. Uživatelé ve Velké Británii jsou povinni dodržovat nařízení a ustanovení popsána v „Woodworking machines regulations 1974“.

Před zahájením provozu:

- Ujistěte se, zda byly správně namontovány ochranné kryty. Ochranný kryt pilového kotouče musí být v uzavřené poloze.
- Zkontrolujte, zda se pilový kotouč otáčí ve směru, který odpovídá šipkám na použitém kotouči.

Vypnutí a zapnutí pily. Poloha vypínače ON a OFF (obr. L)

- Chcete-li náhadi spustit, stiskněte spínač (1).
- Po uvolnění spínače se pila automaticky zastaví.
- Vypínač nelze uzamknout v poloze ON. Vypínač je možné uzamknout visacím zámkem v poloze OFF (Vypnuto). Otvor (47) je pro visací zámek.

Základní řezy (obr. A1, A2, M1 - M3)

Svislý přímý řez (obr. A1 a A2)

- Povolte nastavovací prvek úhlu řezu (4) a stiskněte tlačítko pojistky (5).
- Za stálého držení pojistky, nastavte stůl do polohy 0° a dotáhněte prvek nastavení úhlu řezu (4).
- Opřete dřevěný dílec o vodící dorazy (3) a (7).
- Uchopte rukojeť ramena pily a stiskněte pojistné tlačítko pily (50).
- Je-li dotažen pojistný prvek vodících kolejí, přepněte spínač do polohy ON (Zapnuto).
- Postupně snižujte pilu a proveďte řez. Pro dokončení řezu a úplné oddělení materiálu je nutné, aby pilový kotouč skončil až v zářezu v pracovním stole (25).
- Po skončení řezu, uvolněte spínač, počkejte až se pilový kotouč zastaví a zdvihněte rameno pily až do konečné horní polohy.

Jestliže je obrobek větší než 50 x 100 mm (obr. M1)

Vodící koleje umožňují řezání větších dílců směrem zpět.

- Povolte pojistný prvek vodících kolejí (20).
- Vytáhněte pilu směrem k sobě, snižte rameno pily tak, aby se pila dotýkala dílce a zatlačte pilu směrem od sebe dozadu a dokončete řez.
- Pokračujte výše uvedeným postupem.

Svislý pokosový řez (obr. M2)

- Povolte nastavovací šrouby vodících dorazů a nastavte požadovaný úhel řezu.
- Povolte nastavovací prvek úhlu řezu (4) a stiskněte tlačítko pojistky (5). Posuňte hlavu pily směrem doleva nebo doprava.
- Před vlastním řezáním se vždy ujistěte, že je nastavovací prvek úhlu řezu (4) bezpečně uzamčen.
- Dále pokračujte způsobem popsáním pro svislý přímý příčný řez.

Šikmé řezy (obr. M3, H2 a H4)

- Povolte nastavovací šrouby dorazů (23) a nastavte vodící dorazy (3) a (7). Povolte prvek nastavení pokosu pily (11) a nastavte požadovaný úhel úkosu.
- Dotáhněte prvek nastavení náklonu / pokosu pily (11).
- Pokud si přejete provádět řez s pravým pokosem, stiskněte tlačítko dorazu pokosu (11A).

Řez se sklonem 48° - levý (obr. H2 a H3)

Přejete-li si nastavit úhel sklonu větší než 45°, musíte nejdříve nastavit doraz úkosu.

- Povolte prvek nastavení sklonu pily (11) a natočte pilu směrem doleva.
- Šroubem (12), nastavte ukazatel (44) na hodnotu požadovaného úhlu (maximálně 48°).

Řez se sklonem 48° - pravý (obr. H2 - H4)

Přejete-li si nastavit úhel sklonu větší než 45°, musíte nejdříve nastavit doraz úkosu.

- Stiskněte tlačítko dorazu nastavení sklonu (11A) a natočte pilu směrem doprava.
- Šroubem (43A), nastavte ukazatel (44) na hodnotu požadovaného úhlu (maximálně 48°).

Kvalita řezu

Kvalita a čistota řezu závisí na mnoha faktorech a na řezaném materiálu. Nejvyšší kvalitu řezu (řezání tvarových obkládacích prvků) dosáhnete při použití karbidového kotouče se 60 zuby. Stejněměrný a pomalý posuv pily při řezání, rovněž zvyšuje kvalitu řezu.



Dbejte na to, aby se materiál během řezání nechvěl nebo aby se nepohyboval; obrobek vždy řádně upevněte. Před zdvihnutím

ramene pily, počkejte až se pila úplně zastaví. Pokud dochází ke třepení zadní části řezu, nalepte na obrobek v místě řezu lepicí pásku. Proveďte řez přes lepicí pásku a po skončení řezu pásku opatrně odlepte.

Postoj a poloha rukou při řezání

Správná poloha rukou a správný postoj usnadňuje práci, zpřesňuje řezání a zvyšuje kvalitu řezu.

- Nikdy nepokládejte ruce do blízkosti řezu.
- Mezi rukama a pilovým kotoučem udržujte bezpečnou vzdálenost, alespoň 150 mm.
- Obrobek pevně držte a opírejte o vodící doraz. Ruce udržujte v bezpečné vzdálenosti a poloze, dokud není pila vypnuta a pilový kotouč se zcela nezastavil.
- Bez zapnutí pily a před vlastním provedením řezu, vždy zkontrolujte dráhu pily. Ujistěte se, že pila volně prochází mezi vodícími dorazy.
- Při práci ruce nepřekřičujte.
- Stůjte bezpečně na podlaze oběma nohama. Udržujte rovnováhu.
- Při pohybu ramena pily směrem doprava nebo doleva, pohybujte tělem ve stejném směru jako rameno pily. Stůjte bezpečně na pravé nebo levé straně pily.
- Při řezání podle rysky, sledujte rysku na dílci ve výřezech na ochranném krytu.

Upevnění obrobku (obr. M3)

Vždy používejte upevňovacích svorek při řezání měkkých, lehkých kovů.

- Je-li to možné, upevněte obrobek k základně pily.
- Používejte svorku (49) (DE7082), která je speciálně určena pro použití s vaší pilou. (svorku možno zakoupit u autorizovaného dealera). Upevněte obrobek k vodícímu dorazu. Obrobek je možno upevnit na kteroukoli stranu pily; svorku upevněte na rovný povrch vodícího dorazu.



Při řezání malých obrobků, vždy používejte pro upevnění svorek.

Podpěra dlouhých obrobků.

- Dlouhé obrobky je nutno vždy před řezáním podložit a upevnit.
- Používejte prodlužovací podpěru pro dlouhé dílce (DE7080) pro prodloužení stolu pily (podpěru možno zakoupit u autorizovaného dealera). Vždy používejte dostupné podpěry na podepření a upevnění dlouhých obrobků, abyste zabránili pádu obrobku nebo úrazu.

Řezání rámu na obrazy, dřevěných kazet a jiných výrobků o čtyřech stranách (obr. N1 - N4)

Tvarové lišty a rámy

Před řezáním tvarových obkládacích lišt a rámu, si nejdříve vyzkoušejte na kouscích dřeva způsob řezání, dokud si nejste jisti, že práci bez problémů zvládnete. Vaše pila je uzpůsobena pro řezání šikmých a pokosových spojovacích řezů jak je zobrazeno na obr. N1. Tento spojovací řez byl proveden po nastavení pily pro šikmé řezy.

Nastavení šikmých řezů.

Úhel sklonu řezu je nastaven na 45°. Výsledný spoj svírá úhel 90°. Rameno úhlu řezu je nastaveno a uzamčeno v nulové poloze. Řezaný kus je položen širší stranou na stůl pily a užší stranou se opírá o vodící doraz.

Nastavení pokosových řezů

Stejný řez může být proveden po nastavení pily na provádění pokosových řezů. Řezaný kus se v tomto případě opírá širší stranou o vodící doraz.

Obrázky N1 a N2 platí pro projekty / výrobky o čtyřech stranách. Při spojování výrobků o více stranách je třeba změnit nastavení úhlu nebo sklonu řezu. Následující tabulka ukazuje velikost úhlů pro různé výrobky o různém počtu stran za předpokladu, že jsou všechny strany stejné. Pro výrobky o jiném počtu stran, které nejsou uvedeny v tabulce, vydělte 180° počtem stran a zjistíte hodnotu nastavení úhlu nebo sklonu pily.

Počet stran	Úhel nebo sklon
4	45°
5	36°
6	30°
7	25.7°
8	22.5°
9	20°
10	18°


Složené řezy (obr. N3 a N4)

Složené řezy jsou prováděny po nastavení obou úhlů. Úhlu řezu a úhlu sklonu. Tyto řezy se používají pro spojování dílců, které mají různě nakloněné strany, jak je zobrazeno na obr. N3.



Pokud nejsou všechny úhly na řezaných kusech stejné, zkontrolujte jestli nedošlo k uvolnění nastavovacích prvků.

- Níže uvedená tabulka vám pomůže při volbě správného nastavení úhlů a sklonů u nejběžnějších kombinovaných úhlových řezů. Nejdříve zvolte požadovaný úhel dílce "A" (obr. N4). Potom odečtete výsledný úhel na správném oblouku v tabulce. Z tohoto bodu hledejte v tabulce přímo dole přesný úhel sklonu a přímo napříč naleznete přesný pokos.
- Nastavte vaši pilu na předepsané úhly a proveďte několik zkušebních řezů.
- Zkuste si, zda budou k sobě jednotlivé díly lícovat.
- Příklad: Pro zhotovení výrobku o čtyřech stranách s venkovním úhlem 25° (úhel "A") (obr. N4), použijte horní oblouk v tabulce. Na oblouku najdete hodnotu úhlu 25°. Sledujte na každé straně vodorovnou různoběžku a dostanete nastavení pokosu pily (23°). Obdobným způsobem sledováním svislé různoběžky nahore či dole dostanete nastavení úhlu sklonu pily (40°). Vždy udělejte několik řezů na odřezcích pro kontrolu nastavení pily.

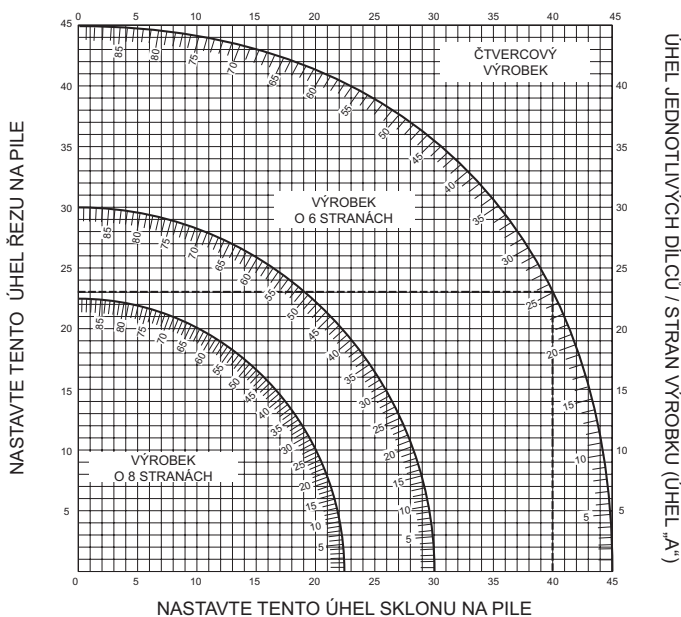

Dvojitá úhlová stupnice (obr. O)

Pro rychlejší nastavení úhlů je stupnice dvojitá jak je zobrazeno na obrázku O. Jedna stupnice obsahuje 0° a je platná pro nastavení, je-li pilový kotouč v pravém úhlu k základně.

Této hodnotě odpovídá hodnota úhlu 90° na protější stupnici. Stupnice obsahující 0° (tlustě tištěná čísla blíže okraji) je používána pro výpočet úhlů. Pro výpočet úhlu, rozdělte číslo 180° počtem stran výrobku. Viz předchozí tabulka. 90° stupnice (stupnice s menšími čísly) je používána, je-li úhel rohu výrobku měřen úhloměrem. Například, pokud změříte úhel rohu osmistranné krabice, naměříte hodnotu úhlu 135°. Rozdělte naměřené číslo dvěma a dostanete hodnotu nastavení úhlu řezu na pile. Správný úhel nastavení řezu je tedy 67,5°. Nastavte tuto hodnotu na 90° stupnici.

Vernierova stupnice (obr. P1 - P3)

Pila je vybavena vernierovou stupnicí, zvyšující přesnost nastavení úhlů řezu. Pro přesná nastavení úhlů (1/4°, 1/2°, 3/4°), použijte vernierovu stupnici pro nastavení hodnot 1/2° (15 minut). Při používání vernierové stupnice se řiďte následujícími pokyny.

Příklad. Nastavte úhel řezu na hodnotu 24 1/2° doprava.

- Vypněte pilu
- Nastavte úhel na nejbližší celou hodnotu stupně. Prostřední ryska na vernierové stupnici se musí shodovat se ryskou označující celou hodnotu stupně na stupnici (obr. P1). Důkladně si prohlédněte obr. P1; ukázka nastavení: 24° pravý úhel.
- Pro další, přesnější nastavení 1/2°, přitlačte na zámek stupnice a opatrně posuňte stupnici doprava, až dokud se označení 1/2° na vernierové stupnici kryje s nejbližší ryskou na klasické stupnici

nastavení úhlu řezu. V našem případě má nejbližší ryska hodnotu 25°. Obr. P2 zobrazuje konečné nastavení hodnoty 24 1/2° - pravý úhel.

Posouvání stupnice při nastavení pravého úhlu:

- posunutím stupnice směrem doprava, zvětšíte úhel nastavení tak, až se střední ryska na vernierové stupnici, kryje s nejbližší hodnotou úhlu na klasické stupnici.
- posunutím stupnice směrem doleva, zmenšíte úhel nastavení tak, až se střední ryska na vernierové stupnici, kryje s nejbližší hodnotou úhlu na klasické stupnici.

Posouvání stupnice při nastavení levého úhlu:

- posunutím stupnice směrem doleva, zvětšíte úhel nastavení tak, až se střední ryska na vernierové stupnici, kryje s nejbližší hodnotou úhlu na klasické stupnici.
- posunutím stupnice směrem doprava, zmenšíte úhel nastavení tak, až se střední ryska na vernierové stupnici, kryje s nejbližší hodnotou úhlu na klasické stupnici.

Řezání podlahových obkladových lišt (obr. Q1 - Q4)

Vertikální poloha

- Před provedením jakéhokoliv řezu, si zkuste řez nejdříve nanečisto, bez zapnutí pily.

Rovné 90° řezy (obr. Q1)

- Položte lištu na stůl pily, jak je zobrazeno na obr. Q1.
- Zapněte pilu, počkejte až pilový kotouč dosáhne maximální rychlosti a stejným způsobem spuštěním ramena pily proveďte řez.

45° řezy (obr. Q2)

- Položte lištu na stůl pily, jak je zobrazeno na obr. Q2.
- Všechny řezy podlahových lišt provádějte tak, že zadní strana lišty je opřena o vodící doraz a spodní strana lišty je opřena o stůl pily.

Vnitřní kout

- Levý bok
 - 45° řez - levý.
 - Uschovejte levý bok řezu.
- Pravý bok
 - 45° řez - pravý.
 - Uschovejte pravý bok řezu.

Vnější roh

- Levý bok
 - 45° řez - pravý.
 - Uschovejte levý bok řezu.
- Pravý bok
 - 45° řez - levý.
 - Uschovejte pravý bok řezu.

Horizontální poloha. Použití sklonu (obr. M3)

Další možný způsob provedení řezu, je při nastavení úhlu řezu na hodnotu 0° a nastavení úkosu na hodnotu 45°. Všechny řezy jsou provedeny tak, že zadní strana lišty leží celou plochou na stole pily obr. M3.

Vnitřní kout

- Levý bok
 - Lištu položte horní stranou oproti vodítku.
 - Uschovejte levý bok řezu.
- Pravý bok
 - Lištu položte spodní stranou oproti vodítku.
 - Uschovejte levý bok řezu.

Vnější roh

- Levý bok
 - Lištu položte spodní stranou oproti vodítku.
 - Uschovejte pravý bok řezu.
- Pravý bok
 - Lištu položte horní stranou oproti vodítku.
 - Uschovejte pravý bok řezu.

Drážkování (obr. R)

Pila je vybavena drážkovým dorazem (22) a nastavovacím šroubem (21), umožňující drážkové řezání.

- Překlopte drážkový doraz (22) dopředu, směrem k pilovému kotouči.
- Nastavovacím šroubem (21) nastavte požadovanou hloubku řezané drážky.

Řezání měkkých, lehkých kovů

Tento způsob řezání je možno použít pro rovné průchozí řezy pod úhlem. Nedoporučujeme provádět šikmé řezy nebo kombinované řezy, vyžadující nastavení obou úhlů zároveň. Pila není určena pro řezání železa a jiných tvrdých kovů.

- Vždy používejte upevňovacích svorek při řezání měkkých, lehkých kovů. Před řezáním se ujistěte, jestli je dílec řádně upevněn.
- Pro řezání lehkých kovů, používejte pouze pilové kotouče, určené pro řezání měkkých lehkých kovů.
- Používejte pouze vhodné mazivo ve spreji nebo vosk. Nepoužívejte chladicí a mazací emulze nebo podobné mazací prostředky.
- Pro snížení rizika úrazu, způsobené odlétajícími kovovými pilinami, zapojte mezi pilu a elektrickou zásuvku přepínač FI nebo jistič DI.

FI přepínač musí vyhovovat následujícím specifikacím a požadavkům:

napětí	230V
proud	16A
reakční čas	< 15 ms
vypínací proud	30 mA

DI jistič musí vyhovovat následujícím specifikacím a požadavkům:

DIN VDE 0661	
napětí	230V
proud	16A
vypínací proud	30 mA
vypnutí všech pólů	L+N+PE
PE monitorování	
nízkonapěťová propust	

Další podrobnosti týkající se příslušenství získáte u svého značkového prodejce. Dále tyto specifikace a požadavky zahrnují různé druhy pilových kotoučů, doplňkové příslušenství (DE7080), nastavitelné délkové dorazy (DE7051), vertikální svorky (DE7082), koronové dorazy (DE7084) a prachové vaky (DE7053).

Přeprava (obr. A1, A2 a B)

Pila je vybavena rukojetí pro pohodlný přenos a transport pily, která se nachází na horní straně ramena pily (obr.B).

- Před přenášením pily (obr. B), snižte rameno pily dolů a stiskněte tlačítko pojistky (16) (obr. A1).
- Posuňte stůl nastavení úhlu řezu (4) na hodnotu 60° směrem doprava a uzamkněte pojistkou. Uzamkněte pojistku vodících kolejí (20) s pilou v přední poloze, zasuňte vodící dorazy (7) co nejvíce dovnitř pily a uzamkněte prvek nastavení náklonu / úkosu pily (11) v poloze 0°.
- Při přenášení pily, vždy uchopte pilu za rukojeť (18) a za otvory pro uchopení (24) (obr. A2).

Údržba

Nářadí DEWALT je vyrobeno a navrženo tak, aby bez nároků na velkou údržbu, bezvadně a spolehlivě sloužilo dlouhá léta. Dlouhý a bezporuchový provoz pily závisí na pravidelném čištění a na používání správných nástrojů.



Mazání

Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další mazání.



Čištění

Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt pravidelně čistěte měkkou tkaninou.



Nepotřebné nářadí a životní prostředí

Nepotřebné nářadí přineste do značkového servisu DEWALT, kde bude zpracováno tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

ZÁRUKA

30 DENNÍ ZÁRUKA VÝMĚNY

Pokud nejste zcela spokojeni se zakoupeným nářadím DEWALT a jeho funkcí, můžete během zkušební periody (30 dní), nářadí s obalem a veškerým příslušenstvím vrátit autorizovanému prodejci nebo servisnímu středisku, které se podílí na účasti této testovací a reklamční záruky, s žádostí o výměnu nářadí nebo o vrácení peněz. Musíte předložit doklad o zakoupení nářadí.

1 ROK ZÁRUKA JISTOTY

V případě, že se během 12 měsíců od zakoupení nářadí DEWALT, vyskytne na nářadí závada, bude tato bezplatně odstraněna autorizovaným servisním střediskem DEWALT. Musíte předložit doklad o zakoupení nářadí. Tato bezplatná oprava zahrnuje práci a náhradní součásti. Nevztahuje se na dodávané příslušenství s nářadím.

1 ROK ZÁRUKA KVALITY

Pokud se v průběhu 12 měsíců od zakoupení nářadí, vyskytne na nářadí porucha nebo závada v důsledku špatného dílenského provedení nebo v důsledku použití nekvalitního materiálu, společnost DEWALT se zaručuje tuto závadu bezplatně odstranit nebo nářadí podle našeho uvážení vyměnit za nové, pokud byly splněny následující podmínky:

- Nářadí bylo používáno pouze pro účely, ke kterým bylo určeno.
- Opravy na nářadí nebyly prováděny nequalifikovanou osobou.
- Zákazník má doklad o zakoupení nářadí. Tato rozsáhlá záruka, je výhoda nabízená společností DEWALT a vysoce převyšuje podmínky a nařízení popsane v zákoně o ochraně práv zákazníka.

Seznam telefonních čísel autorizovaných dealerů a servisních středisek DEWALT, naleznete na zadní straně tohoto návodu k obsluze.

Prohlášení o shodě



DW708

Společnost DEWALT prohlašuje, že toto elektrické nářadí splňuje následující bezpečnostní normy a nařízení: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.

Chcete-li získat podrobnější informace, kontaktujte prosím DEWALT, na níže uvedené adrese nebo na adrese, která je uvedena na konci tohoto návodu.

Hodnota hlučnosti a akustického tlaku je v souladu s normou 86/188/EEC a 89/392/EEC. Měřeno podle DIN 45635:

L_{pA} (akustický tlak) 89 dB(A)*

L_{WA} (akustický výkon) 102 dB(A)

* u ucha obsluhující osoby

Pokud zvuk překračuje 85 dB(A), proveďte odpovídající opatření na ochranu sluchu.

Průměrná hodnota zrychlení v souladu s DIN 45675: < 2,5 m/s²

TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany

Certifikát č. S 9710929 01

Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany

Bezpečnostní pokyny

Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo osobního poranění. Před provozováním tohoto nářadí si přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Tyto pokyny uložte na bezpečném místě!

Všeobecné pokyny

- 1 Udržujte pracovní prostor v čistotě.**
Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor, může být příčinou úrazu.
- 2 Pracujte s rozvahou.**
Nářadí nevystavujte vlhkosti.
Zajistěte kvalitní osvětlení pracovní plochy.
Nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých materiálů, plynů nebo tekutin.
- 3 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem.**
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy (např. potrubí, radiátory, sporáky a chladničky).
Při práci v extrémních podmínkách (například vysoká vlhkost, tvorba kovových pilin při práci, atd.) může být elektrická bezpečnost zvýšena vložením izolačního transformátoru nebo ochranného jističe (FI).
- 4 Chraňte nářadí před dětmi**
Nářadí i prodlužovací kabel držte z dosahu dětí.
Osoby mladší 16 let smí nářadí obsluhovat pouze pod dozorem.
- 5 Prodlužovací kabely pro venkovní použití**
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze prodlužovací kabel určený pro venkovní použití, který je i takto označen.
- 6 Nepoužívané nástroje uskladněte**
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno na suchém místě a musí být také vhodně zabezpečeno, mimo dosah dětí.
- 7 Vhodně se oblékejte**
Venoste volný pracovní oděv nebo šperky. Může být zachyceno pohyblivými částmi. Jestliže pracujete venku, používejte pokud možno gumové rukavice a neklouzavou obuv. Dlouhé vlasy mohou být zachyceny pilovým kotoučem. Proto dlouhé vlasy uschovejte pod vhodnou příkrývkou hlavy.
- 8 Používejte ochranné brýle**
Jestliže se při práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají drobné částičky materiálu, používejte proti prachu ochranný štít nebo respirátor.
- 9 Vyvarujte se maximálnímu akustickému tlaku**
Pokud zvuk překračuje 85 dB(A), proveďte odpovídající opatření na ochranu sluchu.
- 10 Pracovní dílec řádně upevněte**
Používejte upevňovací svorky nebo svěrák. Práce je tak bezpečnější a budete mít volné obě ruce.
- 11 Při práci mějte všechny potřebné nástroje a nářadí nadosah**
Udržujte správný postoj a rovnováhu.
- 12 Vyvarujte se nechtěnému spuštění pily**
Nepřeházejte nářadí připojené k elektrické síti s prstem na hlavním vypínači.
Ujistěte se, zda je nářadí při připojování ke zdroji napětí vypnuto.
- 13 Buďte ostražití**
Při práci myslíte a pracujete s rozvahou. Nepoužívejte nářadí jste-li unavení.
- 14 Nářadí odpojte**
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru, vypněte jej a počkejte, dokud se zcela nezastaví. Nářadí odpojte v případě že jej nepoužíváte, před provedením údržby nebo před výměnou příslušenství.
- 15 Před prací se přesvědčete, že jste nezapomněli vyjmout z pily nastavovací a upevňovací nástroje.**
- 16 Používejte pouze správné příslušenství**
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu. Nesnažte se provádět náročné operace a práce s malými nebo nevhodnými nástroji. Nářadí používejte pouze pro účely pro které bylo určeno. Práce je tak bezpečnější a vyvarujete se možným úrazům.
Upozornění! Používání nářadí, nástrojů a příslušenství k jiným účelům než které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, může způsobit poranění obsluhující osoby.
- 17 S napájecím kabelem zacházejte opatrně**
Při přenášení nikdy nedržte nářadí za napájecí kabel. Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky el. sítě, uchopte vidlici kabelu a vidlici vytáhněte ze zásuvky. Netahejte za kabel.
Chraňte napájecí kabel před nadměrným teplem, oleji a ostrými předměty

18 Údržba nářadí

Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího provozu udržujte nářadí v čistém a v bezvadném technickém stavu. Řiďte se pokyny pro údržbu a výměnu příslušenství, uvedené v návodu k obsluze. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel. Pokud objevíte poškození, nechejte kabel opravit nebo vyměnit autorizovaným servisem DEWALT. Pravidelně tyto kabely prohlížejte a pokud jsou poškozené, tak je vyměňte. Udržujte všechny ovládací prvky čisté, suché a neznečištěné oleji či jinými mazivy.

19 Pravidelně nářadí kontrolujte

Před použitím pily, pečlivě zkontrolujte zda není nářadí nebo jakákoli jeho součást poškozena a že je nářadí schopné vykonat požadovanou práci. Zkontrolujte vychýlení a uložení pohyblivých částí, opotřebením jednotlivých částí a další prvky, které mohou ovlivnit správný chod nářadí. Poškozené ochranné kryty nebo jiné závady, nechejte neprodleně opravit autorizovaným servisem. Pokud je vypínač vadný, nářadí nepoužívejte a nechejte vypínač vyměnit autorizovaným servisem DEWALT.

20 Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte mechanikům značkového servisu DEWALT.

Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním předpisům.

Z bezpečnostního hlediska je nutné, aby bylo zařízení opravováno výhradně techniky s příslušnou kvalifikací.

Další bezpečnostní pokyny pro pokosové pily

- Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí správným směrem. Dbejte na to, aby byl kotouč stále ostrý. Nepoužívejte pilové kotouče, které mají menší nebo větší než doporučený průměr. Parametry pilového kotouče jsou uvedeny v technických údajích.
- Před zahájením jakékoliv činnosti se ujistěte, zda jsou veškeré uzavírací kliky a přídržné svorky přitaženy.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou vzduchové štěrbiny motoru čisté beze zbytku drti.
- Před prováděním jakékoliv údržby, nebo před výměnou pilového kotouče, odpojte nářadí od elektrického sítě.
- Před použitím příslušenství, si přečtěte instruktážní příručku. Nesprávné použití příslušenství může nářadí poškodit.
- Před zahájením řezání počkejte, dokud motor pily nedosáhne maximálních otáček.
- Před zastavením pily, nadzdvihněte pilu nad dílec a potom zvolněte vypínač.
- Nezasouvejte žádné klíny do větráku k přidržení hřídele motoru.
- Nikdy nestrkejte ruce do oblasti ostří, pokud je pila pod napětím.
- Nepokoušejte se řezat příliš malé kousky.
- Nikdy se nepokoušejte pilu rychle zastavit zablokováním čepelí pomocí nářadí nebo jinými prostředky zasunutými oproti čepeli; takovým způsobem může být způsoben neúmyslně vážný úraz.
- Nepoužívejte prasklé nebo poškozené kotouče.
- Nepoužívejte žádné brusné kotouče.
- Pila není určena k řezání železných materiálů, betonu nebo jiných, tvrdých neželezných materiálů.
- Nikdy nepoužívejte pilu bez ochranného krytu.
- Ochranný kryt pily se při poklesu ramena automaticky zdvihne; po zdvihnutí ramena se opětovně automaticky nasune na ostří pilového kotouče. Ochranný kryt je možné ručně zdvihnout, pokud nasazujeme nebo snímáme pilové kotouče nebo pokud provádíme kontrolu pily. Nikdy se nesnažte nadzdvihnout ochranný kryt pily, pokud se pilový kotouč otáčí.
- Přední část ochranného krytu je kvůli viditelnosti při řezání opatřena žaluziemi. I když žaluzie výrazně snižují množství odlétajících zbytků, v krytě jsou však stále otvory. Proto vždy při práci používejte ochranné brýle.

Zbytková rizika

Následující rizika jsou typická pro všechny druhy pokosových pil:

- poranění způsobená kontaktem s rotujícími díly

Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena jistá zbytková rizika.

Tato rizika jsou:

- Poškození sluchu.
- Riziko nehody způsobené nekrytými díly otáčejícího se pilového kotouče.
- Riziko poranění při výměně pilového kotouče.
- Riziko přímáčknutí prstů při manipulaci s ochrannými kryty.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při řezání dřeva, zejména dubového, bukového a materiálu MDF.

Politika našich služeb zákazníkům

Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.

Záruka DEWALT

Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční dobu daleko přesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona.

Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje na bezplatný servis v autorizovaném servisním středisku DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT garantuje po dobu trvání záruční doby (24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za následujících podmínek:

- Přístroj bude dopraven (spolu s originálním záručním listem DEWALT a s dokladem o nákupu), do jednoho z pověřených servisních středisek DEWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.
- Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím nebo přidavnými zařízeními a příslušenstvím BBW či Piranha, které je vysloveně doporučeno jako vhodné k použití spolu s přístrojem DEWALT.
- Přístroj byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze.
- Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou viditelné žádné známky poškození vlivem vnějších vlivů.
- Do přístroje nebylo zasahováno nepovolnou osobou. Osoby povolané tvoří personál servisních středisek DEWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.

Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny prováděné opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství (vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče, brusný papír, apod.) ani na příslušenství přístroje poškozené opotřebením.

Záruční list je dokladem práv spotřebitele – zákazníka ve smyslu § 620 Občanského zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku. Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího katalogového a výrobního čísla jako jeho příslušenství. Při každé reklamaci je třeba tento záruční list předložit prodávajícímu, případně servisnímu středisku DEWALT pověřenému vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě uschovejte.

DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných servisních oprav a sběrných středisek. Jejich seznam najdete na záručním listě. Další informace týkající se servisu můžete získat na níže uvedených telefonních číslech a na internetové adrese www.2helpU.com.

Black & Decker

Klásterského 2
143 00 Praha 4

tel: 244 402 450
fax: 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz

Právo na případné změny vyhrazeno.

06/2004

Ochrana životního prostředí



Tříděný odpad. Tento produkt nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.

Jednou přijde na výměnu Vašeho výrobku DEWALT nebo nastane čas, kdy jej přestanete používat. Neodhazujte výrobek do běžného domovního odpadu. Tento výrobek zlikvidujte v tříděném odpadu.

Tříděný odpad použitých výrobků a obalového materiálu umožní recyklaci a opětovné využití materiálů. Opětovné využití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí a snižuje spotřebu surovin.

Místní předpisy mohou obsahovat nařízení o likvidaci tříděného odpadu ve sběrných dvorech, která se týká elektrických spotřebičů používaných v domácnosti, nebo u dodavatele v případě zakoupení nového výrobku.

DEWALT poskytuje výhodu odebírání a recyklace svých výrobků ještě před dosažením konce jejich životnosti. Výhodu této služby využijete vrácením výrobku kterémukoliv autorizovanému servisnímu zástupci, který provede likvidaci výrobků na vlastní náklady.

Blahoželáme!

Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.

Technické údaje

		DW708	
Napätie	V	230	
Príkion	W	1,600	
Priemer pilového kotúča	mm	305	
Vnútorný priemer pilového kotúča	mm	30	
Max. otáčky pilového kotúča	min ⁻¹	4,000	
Pokos (max. poloha)	pravý	60°	
	ľavý	50°	
Sklon (max. poloha)	pravý	48°	
	ľavý	48°	
Maximálny rozmer rezu (výška x šírka)			
pri 0° sklone a 0° pokose	mm	103 x 305	
pri 45° sklone a 0° pokose	mm	103 x 216	
pri 0° sklone a 45° ľavom pokose	mm	81 x 305	
pri 0° sklone a 45° pravom pokose	mm	43 x 305	
Hmotnosť	kg	27.0	

Poistky:

230 V	10 A v napájacej sieti
-------	------------------------

V tomto návode sú použité nasledujúce symboly:



Upozorňuje na riziko poranenia osôb, skrátenia životnosti náradia alebo jeho poškodenia v prípade nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.



Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.



Ostré rohy.

Elektrická bezpečnosť

Elektrický motor píly je určený len pre napätie, ktoré je špecifikované v tomto návode na obsluhu. Pred zapojením napájacieho kábla sa presvedčte, či je napätie v sieti zhodné s napätím uvedenom na špecifikačnom štítku píly.



Vaša píla DEWALT je vybavená dvojitou izoláciou v súlade s normou EN 50144; a preto nie je nutné pílu uzemniť.

Použitie predlžovacieho kábla

Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre príkion tohto náradia (viď technické údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm².

Vybalenie píly (obr. A1, A2 a B)

Pílu uchopte za držiak (9) a vodiace lišty (14) a vyberte ju z ochranného obalového materiálu. Balenie obsahuje:

- 1 Zmontovanú pokosovú pílu
- 1 Upevňovací kľúč pilového kotúča
- 1 TCT pilový kotúč s priemerom 305 mm, 60 zubov.
- 1 Stabilizátor
- 1 Návod na obsluhu
- 1 Detailné rozkreslenie súčastí píly
- Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho častí alebo príslušenstva.
- Pred použitím píly si dôkladne prečítajte návod na obsluhu.
- Pritlačte držiak ramena (17) a vytiahnite poistný kolík (16), ako je zobrazené na obrázku B.
- Uvoľnite držiak a opatrne nadvihnite rameno píly až do maximálnej výšky.

Popis (obr. A1 a A2)

Pokosová píla DW708 je určená na profesionálne použitie a na rezanie dreva, drevených materiálov, hliníka a plastových materiálov.

Píla je schopná bezpečne vykonávať vysoko kvalitné rezy, úkopy a iné špeciálne uhlové rezy s vysokou presnosťou.

A1

- 1 Vypínač ON/OFF (Vypnuté / Zapnuté)
- 2 Ochranný kryt dolnej časti pilového kotúča
- 3 Vodiaci doraz - pravý
- 4 Nastavovací prvok uhla rezu
- 5 Tlačidlo poistky prvku pre nastavenie uhla
- 6 Uhlová stupnica
- 7 Vodiaci doraz - ľavý
- 8 Otvory pre upevnenie píly
- 9 Základňa
- 10 Stabilizátor základne
- 11 Prvok nastavenia sklonu / pokosu píly
- 11A Doraz nastavenia pokosu
- 12 Skrutka dorazu nastavenia sklonu
- 13 Upevňovací kľúč pilového kotúča
- 14 Vodiace koľaje
- 15 Adaptér odsávania nečistôt
- 16 Tlačidlo poistky

A2

- 17 Manipulačná rukoväť
- 18 Rukoväť pre prenášanie píly
- 19 Skrutka pre nastavenie vodiacich koľají
- 20 Poistný prvok vodiacich koľají
- 21 Nastavovacia skrutka
- 22 Doraz
- 23 Prvok nastavenia vodiacich dorazov
- 24 Otvor pre uchopenie píly
- 25 Výrez pre pilový kotúč
- 26 Tlačidlo zámky hriadeľa píly

Montáž



Pred vykonávaním montáže vždy odpojte náradie od siete.

Motor píly a kryty sú namontované na príslušné miesta na základni už od výrobcu.

Stabilizátor (obr. C)

Píla je vybavená jedným stabilizátorom základne (10).

- Nasuňte stabilizátor do otvorov (27).
- Posunujte stabilizátorom podľa potreby dopredu alebo dozadu, kým sa nedotkne pracovnej plochy.
- Dotiahnite skrutky (28).



Nikdy nepoužívajte pílu bez stabilizátora.

Upevnenie píly na pracovný stôl (obr. A2)

- Otvory (8) v základni píly, slúžia na upevnenie píly k pracovnému stolu. Dva rôzne priemery otvorov, umožňujú použiť rôzne druhy upevňovacích skrutiek. Podľa vášho uváženia, použite pre upevnenie píly otvor s priemerom, ktorý najlepšie vyhovuje typu skrutky. Nie je nutné použiť oba otvory. Dbajte na to, aby bola píla pevne ukotvená. Pre zrýchlenie upevňovacieho procesu a zjednodušenie prenášania píly z miesta na miesto, je možné pílu trvalo upevniť na dosku alebo preglejku s hrúbkou 12.5 mm alebo viac a dosku pripievať na pracovný stôl. V prípade prepravy píly na iné miesto, odmontujte dosku s pílou a na pracovnom mieste dosku opäť jednoducho upevnite.
- Pri upevňovaní píly na dosku dbajte na to, aby upevňovacie skrutky neprešli cez dosku / preglejku. Spodná strana dosky musí byť bez nerovností, aby dokonale priliehla na pracovný stôl. Pri upevňovaní dosky na pracovný stôl, upevnite dosku len v miestach, kde je priskrutkovaná základňa píly na dosku. Upevnenie na iných miestach, môže narušiť bezchybnú funkciu píly.
- Upevňovacia doska a pracovný stôl alebo miesto, na ktorom bude píla používaná, musí byť rovné, aby ste zabránili nepresnostiam pri rezaní. Ak nie je píla dokonale upevnená a dochádza ku kývaniu píly, vložte pod jednu nôžku píly klin a pílu upevnite tak, aby základňa dokonale sedela na doske alebo na pracovnom mieste.

Upevnenie pílového kotúča (obr. A1, A2, D1 a D2)



Zuby nového pílového kotúča sú veľmi ostré a môžu byť preto veľmi nebezpečné.



Uzamknite nastavovací prvok uhla rezu (4), vodiacich koľají (20) a prvok nastavenia sklonu / pokosu píly (11) (obr. A1 a A2).

- Stlačte hlavnú poistku (50) a uvoľnite ochranný kryt pílového kotúča (2). Potom nadvihnite ochranný kryt kotúča.
- Odskrutkujte upevňovacie skrutky (29) horného krytu (30) a vytočte kryt nahor.



Nikdy nenahrádzajte upevňovacie skrutky (29), iným typom skrutiek!

- Držte kryt v hornej polohe, stlačte poistku zámky hriadeľa (26), (obr. D2) a dodávaným kľúčom, povoľte upevňovaciu skrutku pílového kotúča (31) (obr. D1). Upevňovacia skrutka pílového kotúča má opačný (ľavý) závit a povoľuje sa smerom doprava.



Zámku hriadeľa použijete nasledovne: stlačte tlačidlo tak, ako je znázornené na obrázku a hriadeľom otáčajte kým zámka hriadeľa nezaskočí. Pri odskrutkovaní upevňovacej skrutky, držte stlačené tlačidlo zámky hriadeľa (obr. D2).

- Vysuňte upevňovaciu skrutku (31) a vonkajšiu podložku (32) (obr. D1).
- Nasuňte nový pílový kotúč (33) na hriadeľ. Zuby v dolnej časti pílového kotúča musia smerovať k zadnej strane píly (smerom od obsluhujúcej osoby).
- Nasuňte na hriadeľ vonkajšiu podložku (32).
- Otáčaním smerom doľava, dotiahnite upevňovaciu skrutku (31). Pri dotiahovaní skrutky (31), držte stlačené tlačidlo zámky hriadeľa.



Nikdy nestláčajte poistné tlačidlo hriadeľa, ak sa pílový kotúč otáča.

Nastavenie



Pred vykonávaním montáže a nastavenia, vždy odpojte napájací kábel od zásuvky el. siete.

Vaša píla bola presne nastavená už vo výrobe. Ak je nutné vykonať opätovné nastavenie vďaka doprave, prevážaniu alebo z iného dôvodu, riadte sa pri nastavovaní vašej píly nasledujúcimi krokmi. Hneď ako raz pílu nastavíte, malo by toto presné nastavenie zostať zachované.

Kontrola a nastavenie vodiacich dorazov a pílového kotúča (obr. E)

- Povoľte nastavovací prvok uhla rezu (4) a nadvihnite tlačidlo nastavenia uhla rezu (5) a uvoľnite stôl píly s uhlovou stupnicou a so zárezom pre pílový kotúč (34).
- Posuňte celý stôl tak, aby sa ukazovateľ nastavenia zhodoval s hodnotou 0° na uhlovej stupnici. Nedoťahujte nastavovací prvok (4).
- Znížte rameno píly tak, aby pílový kotúč zapadol do zárezu v dolnej časti stola / suportu.
- Položte uhlomer (36) proti dolnej časti (37) na vodiacom doraze (7) a naproti pílového kotúča (33).



Nedotýkajte sa uhlomerom hrotov ozubenia.

Ak je nutné pílu nastaviť, postupujte nasledovne:

- Povoľte štyri skrutky (38) a posuňte stôl s uhlovou stupnicou (34) smerom doprava alebo doľava tak, aby pílový kotúč a vodiaci doraz zvierali uhol (90°), merané uhlomerom.
- Dotiahnite skrutky (38). V tejto časti nevenujte pozornosť odčítaniu ukazovateľa pokosu.

Nastavenie ukazovateľa uhla rezu (obr. F)

- Povoľte nastavovací prvok uhla rezu a nadvihnite tlačidlo nastavenia uhla rezu. Tým uvoľníte stôl píly s uhlovou stupnicou a so zárezom pre pílový kotúč (34).
- Posuňte rameno stola (39) tak, aby sa ukazovateľ uhla rezu zhodoval s hodnotou 0° na stupnici.
- Pri uvoľnenom tlačidle nastavenia uhla, posuňte rameno stola za hodnotu 0° a rameno automaticky „zapadne“ do nulovej polohy.
- Sledujte ukazovateľ uhla rezu (39) a stupnicu (6). Ak sa ukazovateľ uhla rezu presne nezhoduje s hodnotou 0°, jemne ho posuňte tak, aby sa zhodoval s nulovou hodnotou na stupnici.
- Opäť dotiahnite skrutky (40).

Zámka nastavenia uhla rezu / aretačná tyč (obr. G)

Ak je možné posúvať so základňou píly pri uzamknutej zámke nastavenia uhla rezu (4), je nutné nastaviť zámku nastavenia uhla rezu/aretačnú tyč (41).

- Uvoľnite nastavovací prvok uhla rezu (4).
- Skrutkovačom (42), dotiahnite zámku nastavenia uhla rezu (41). Povoľte o 1/4 otáčky (doľava).
- Uistite sa, že nie je možné s otočným stolom pohybovať, ak je nastavovací prvok uhla rezu (4) uzamknutý.

Nastavenie dorazu pokosového rezu (obr. H1 - H4)

Nastavenie dorazu pokosového rezu a ukazovateľa, na hodnotu 0° (obr. H1 a H2)

- Nastavte pílu do nulovej polohy pokosu (obr. H1).
- Zasuňte pílu do konečnej, zadnej polohy a dotiahnite poistnú zámku vodiacich koľají (20) (obr. H2).
- Uhlomerom (36) nastavte nulový uhol pokosu pílového kotúča (33) (obr. H1).



Nedotýkajte sa uhlomerom hrotov ozubenia.

Ak je nutné pílu nastaviť, postupujte nasledovne:

- Povoľte prvok nastavenia sklonu / pokosu píly (11) (obr. H2).
- Prítlačte na rameno stola píly v smere polohy 0°, na doraze pokosu.
- Skrutkami (43) nastavte pílový kotúč tak, aby zvieral so základňou uhol 90°.
- Dotiahnite prvok nastavenia sklonu / pokosu píly (11).
- Presvedčte sa, či sa ukazovateľ pokosu (44) presne zhoduje s hodnotou 0° na stupnici.
- Ak tomu tak nie je, povoľte skrutky (45), nastavte ukazovateľ na hodnotu 0° a skrutky opäť dotiahnite.

Nastavenie dorazu pokosu na uhol 45° na pravej alebo ľavej strane (obr. H2 - H4)

Najskôr nastavte doraz na hodnotu 0°.

- Nastavenie dorazu na uhol 45°. Ľavá strana.
 - Povoľte prvok nastavenia pokosu píly (11) a natočte pílu smerom doľava. (obr. H3).
 - Ak ukazovateľ pokosu (44) neukazuje presne uhol 45°, otočte skrutkou (12) na ľavej strane, kým ukazovateľ neukazuje na hodnotu 45° (obr. H2).
- Nastavenie dorazu na uhol 45°. Pravá strana.
 - Stlačte tlačidlo dorazu nastavenia pokosu (11A) a natočte pílu smerom doprava (obr. H4).
 - Ak ukazovateľ pokosu neukazuje presne uhol 45°, otočte skrutkou (43A) na pravej strane, kým ukazovateľ neukazuje na hodnotu 45° (obr. H3).

Nastavenie vodiacich dorazov (obr. A1 a J)

Vodiace dorazy (3) a (7) môžu byť nastavené podľa potreby tak, aby pri rezaní pokosových rezov mohla píla voľne prechádzať. Dorazy je možné nastaviť až na uhol 48°.

- Povoľte nastavovaciu skrutku (23) a nastavte vodiaci doraz do požadovanej polohy (obr. J).
- Bez zapínania píly skontrolujte či píla voľne prechádza. Nastavte vodiaci doraz tak, aby bol čo najbližšie pílovému kotúču a bola tak zaistená maximálna podpera pri vedení obrobka.
- Dotiahnite nastavovaciu skrutku (23).
- Po ukončení rezu, vráťte vodiace dorazy späť do pôvodnej polohy.



Pri naklonení píly doprava, je v niektorých prípadoch nutné, demontovať pravý vodiaci doraz (3) (obr. A1)

Nastavenie vodiacich koľají (obr. K)

- Pravidelne kontrolujte vodiace koľaje. Musia byť čisté.
- Ak si prajete zmenšiť vôľu vodiacich koľají, otáčajte skrutky (19) doprava, za stáleho posúvania pílou dopredu a dozadu.

Pokyny na obsluhu



Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia. Používatelia vo Veľkej Británii sú povinní dodržiavať nariadenia a ustanovenia popísané vo „Woodworking machines regulations 1974“.

Pred začatím prevádzky:

- Uistite sa, či boli správne namontované ochranné kryty. Ochranný kryt pílového kotúča musí byť v uzavretej polohe.
- Skontrolujte, či sa pílový kotúč otáča v smere, ktorý zodpovedá šípkam na použitom kotúči.

Vypnutie a zapnutie pily. Poloha vypínača ON a OFF (obr. L)

- Ak chcete náradie spustiť, stlačte spínač (1).
- Po uvoľnení spínača sa píla automaticky zastaví.
- Vypínač nie je možné uzamknúť v polohe ON. Vypínač je možné uzamknúť visiacerou zámkou v polohe OFF (Vypnuté). Otvor (47) je pre visiacerú zámkou.

Základné rezy (obr. A1, A2, M1 - M3)

Zvislý priamy rez (obr. A1 a A2)

- Povoľte nastavovací prvok uhla rezu (4) a stlačte tlačidlo poistky (5).
- Za stáleho držania poistky, nastavte stôl do polohy 0° a dotiahnite prvok nastavenia uhla rezu (4).
- Opríte drevený dielec o vodiace dorazy (3) a (7).
- Uchopte rukoväť ramena pily a stlačte poistné tlačidlo pily (50).
- Ak je dotiahnutý poistný prvok vodiacich kofají, prepnite spínač do polohy ON (Zapnuté).
- Postupne znižujte pílu a vykonajte rez. Pre dokončenie rezu a úplné oddelenie materiálu je nutné, aby pílový kotúč skončil až v záreze v pracovnom stole (25).
- Po skončení rezu, uvoľnite spínač, počkajte až sa pílový kotúč zastaví a zdvihnite rameno pily až do konečnej hornej polohy.

Ak je obrobok väčší než 50 x 100 mm (obr. M1)

Vodiace kofaje umožňujú rezanie väčších dielcov smerom späť.

- Povoľte poistný prvok vodiacich kofají (20).
- Vytiahnite pílu smerom k sebe, znížte rameno pily tak, aby sa píla dotýkala dielca a zatlačte pílu smerom od seba dozadu a dokončite rez.
- Pokračujte vyššie uvedeným postupom.

Zvislý pokosový rez (obr. M2)

- Povoľte nastavovacie skrutky vodiacich dorazov a nastavte požadovaný uhol rezu.
- Povoľte nastavovací prvok uhla rezu (4) a stlačte tlačidlo poistky (5). Posuňte hlavu pily smerom doľava alebo doprava.
- Pred vlastným rezaním sa vždy uistite, že je nastavovací prvok uhla rezu (4) bezpečne uzamknutý.
- Ďalej pokračujte spôsobom popísaným v časti pre rezanie zvislých priamych rezov.

Šikmé rezy (obr. M3, H2 a H4)

- Povoľte nastavovacie skrutky dorazov (23) a nastavte vodiace dorazy (3) a (7). Povoľte prvok nastavenia pokosu pily (11) a nastavte požadovaný uhol pokosu.
- Dotiahnite prvok nastavenia sklonu / pokosu pily (11).
- Ak si prajete vykonať rez s pravým pokosom, stlačte tlačidlo dorazu pokosu (11A).

Rez zo sklonom 48° - ľavý (obr. H2 a H3)

Ak si prajete nastaviť uhol sklonu väčší než 45°, musíte najskôr nastaviť doraz.

- Povoľte prvok nastavenia sklonu pily (11) a natočte pílu smerom doľava.
- Skrutkou (12), nastavte ukazovateľ (44) na hodnotu požadovaného uhla (maximálne 48°).

Rez zo sklonom 48° - pravý (obr. H2 - H4)

Ak si prajete nastaviť uhol sklonu väčší než 45°, musíte najskôr nastaviť doraz.

- Stlačte tlačidlo dorazu nastavenia sklonu (11A) a natočte pílu smerom doprava.
- Skrutkou (43A), nastavte ukazovateľ (44) na hodnotu požadovaného uhla (maximálne 48°).

Kvalita rezu

Kvalita a čistota rezu závisí na mnohých faktoroch a na rezanom materiáli. Najvyššiu kvalitu rezu (rezanie tvarových obkladacích prvkov) dosiahnete pri použití karbidového kotúča so 60 zubami. Rovnomerný a pomalý posuv pily pri rezaní, taktiež zvyšuje kvalitu rezu.



Dbajte na to, aby sa materiál počas rezania nechvel alebo aby sa nepohyboval; obrobok vždy riadne upevnite. Pred zdvihnutím ramena pily, počkajte až sa píla úplne zastaví. Ak dochádza k trepaniu zadnej časti rezu, nalepte na obrobok v mieste rezu lepiacu pásku. Vykonajte rez cez lepiacu pásku a po skončení rezu pásku opatrne odlepte.

Postoj a poloha rúk pri rezaní

Správna poloha rúk a správny postoj uľahčuje prácu, spresňuje rezanie a zvyšuje kvalitu rezu.

- Nikdy neukladajte ruky do blízkosti rezu.
- Medzi rukami a pílovým kotúčom udržiavajte bezpečnú vzdialenosť, aspoň 150 mm.
- Obrobok pevne držte a opierajte o vodiaci doraz. Ruky udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti a polohe, kým nie je píla vypnutá a pílový kotúč sa úplne nezastavil.
- Bez zapnutia pily a pred vlastným vykonaním rezu, vždy skontrolujte dráhu pily. Uistite sa, že píla voľne prechádza medzi vodiacími dorazmi.
- Pri práci ruky neprekrižujte.
- Stojte bezpečne na podlahe oboma nohami. Udržiavajte rovnováhu.
- Pri pohybe ramena pily smerom doprava alebo doľava, pohybujte telom v rovnakom smere ako rameno pily. Stojte bezpečne na pravej alebo ľavej strane pily.
- Pri rezaní podľa rysky, sledujte rysku na dielci vo výrezoch na ochrannom kryte.

Upevnenie obrobku (obr. M3)

Vždy používajte upevňovacie svorky pri rezaní mäkkých, ľahkých kovov.

- Ak je to možné, upevnite obrobok k základni pily.
- Používajte svorku (49) (DE7082), ktorá je špeciálne určená pre použitie s vašou pilou (svorku je možné zakúpiť u autorizovaného diera). Upevnite obrobok k vodiacemu dorazu. Obrobok je možné upevniť na ktorúkoľvek stranu pily; svorku upevnite na rovný povrch vodiaceho dorazu.



Pri rezaní malých obrobkov vždy používajte na upevnenie svorky.

Podopretie dlhých obrobkov.

- Dlhé obrobky je nutné vždy pred rezaním podložiť a upevniť.
- Používajte predlžovaciu podperu pre dlhé dielce (DE7080) pre predĺženie stola pily (podperu je možné zakúpiť u autorizovaného diera). Vždy používajte dostupné podpery na podoprenie a upevnenie dlhých obrobkov, aby ste zabránili pádu obrobku alebo úrazu.

Rezanie rámov na obrazy, drevených kaziet a iných výrobkov so štyrmi stranami (obr. N1 - N4)

Tvarové lišty a rámy

Pred rezaním tvarových obkladacích lišt a rámov, si najskôr vyskúšajte na kúskoch dreva spôsob rezania, kým si nie ste istí, že prácu bez problémov zvládnete. Vaša píla je usporiadaná pre rezanie šikmých a pokosových spojovacích rezov ako je zobrazené na obr. N1. Tento spojovací rez bol vykonaný po nastavení pily pre šikmé rezy.

Nastavenie šikmých rezov

Uhol sklonu rezu je nastavený na 45°. Výsledný spoj zvierá uhol 90°. Rameno uhla rezu je nastavené a uzamknuté v nulovej polohe. Rezaný kus je položený širšou stranou na stôl pily a užšou stranou sa opiera o vodiaci doraz.

Nastavenie pokosových rezov

Rovnaký rez môže byť vykonaný po nastavení pily na vykonávanie pokosových rezov. Rezaný kus sa v tomto prípade opiera širšou stranou o vodiaci doraz.

Obrázky N1 a N2 platia pre projekty / výrobky so štyrmi stranami. Pri spájaní výrobkov s viacerými stranami je potrebné zmeniť nastavenie uhla alebo sklonu rezu. Nasledujúca tabuľka ukazuje veľkosť uhlov pre rôzne výrobky s rôznym počtom strán za predpokladu, že sú všetky strany rovnaké. Pre výrobky s iným počtom strán, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, vydeľte 180° počtom strán a zistíte hodnotu nastavenia uhla alebo sklonu pily.

Počet strán	Uhol alebo sklon
4	45°
5	36°
6	30°
7	25.7°
8	22.5°
9	20°
10	18°


Zložené rezy (obr. N3 a N4)

Zložené rezy sú vykonávané po nastavení oboch uhlov. Uhla rezu a uhla sklonu. Tieto rezy sa používajú pre spájanie dielcov, ktoré majú rôzne naklonené strany, ako je zobrazené na obr. N3.



Ak nie sú všetky uhly na rezaných kusoch rovnaké, skontrolujte či nedošlo k uvoľneniu nastavovacích prvkov.

- Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže pri voľbe správneho nastavenia uhlov a sklonov pri najbežnejších kombinovaných uhlových rezoch. Najskôr zvolte požadovaný uhol dielca "A" (obr. N4). Potom odčítajte výsledný uhol na správnom oblúku v tabuľke. Z tohto bodu hľadajte v tabuľke priamo dole presný uhol sklonu a priamo naprieč nájdete presný pokos.
- Nastavte vašu pílu na predpísané uhly a vykonajte niekoľko skúšobných rezov.
- Skúste si, či budú k sebe jednotlivé diely pasovať.
- Príklad: Pre zhotovenie výrobku so štyrmi stranami s vonkajším uhlom 25° (uhol "A") (obr. N4), použite horný oblúk v tabuľke. Na oblúku nájdete hodnotu uhla 25°. Sledujte na každej strane vodorovnú rôznobežku a dostanete nastavenie pokosu píly (23°). Podobným spôsobom, sledovaním zvislej rôznobežky nahor či nadol dostanete nastavenie uhla sklonu píly (40°). Vždy spravte niekoľko rezov na odrezkoch pre kontrolu nastavenia píly.

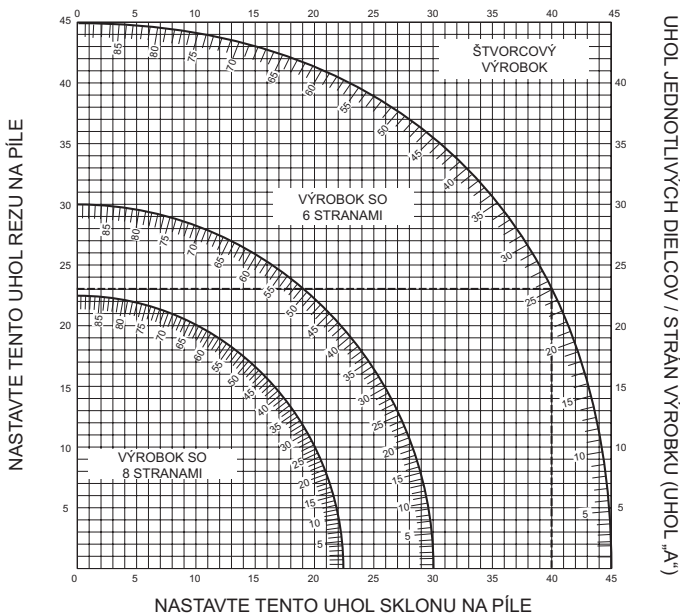

UHOL JEDNOTLIVÝCH DIELCOV / STRÁN VÝROBKU (UHOL „A“)

Dvojitá uhlová stupnica (obr. O)

Pre rýchlejšie nastavenie uhlov je stupnica dvojitá ako je zobrazené na obrázku O. Jedna stupnica obsahuje 0° a je platná pre nastavenie, ak je pílový kotúč v pravom uhle k základni.

Tejto hodnote zodpovedá hodnota uhla 90° na protiľahlej stupnici. Stupnica obsahujúca 0° (hrubo tlačené čísla bližšie k okraju) je používaná pre výpočet uhlov. Pre výpočet uhla, rozdeľte číslo 180° počtom strán výrobku. Viď predchádzajúca tabuľka. 90° stupnica (stupnica s menšími číslami) je používaná, ak je uhol rohu výrobku meraný uhlomerom. Napríklad, ak zmeriate uhol rohu osemstranovej škatule, nameriate hodnotu uhla 135°. Rozdeľte namerané číslo dvoma a dostanete hodnotu nastavenia uhla rezu na píle. Správny uhol nastavenia rezu je teda 67 1/2°. Nastavte túto hodnotu na 90° stupnici.

Vernierova stupnica (obr. P1 - P3)

Píla je vybavená vernierovou stupnicou, zvyšujúcou presnosť nastavenia uhlov rezu. Pre presné nastavenia uhlov (1/4°, 1/2°, 3/4°), použite vernierovu stupnicu pre nastavenie hodnôt 1/2° (15 minút). Pri používaní vernierovej stupnice sa riadte nasledujúcimi pokynmi.

Príklad: Nastavte uhol rezu na hodnotu 24 1/2° doprava.

- Vypnite pílu
- Nastavte uhol na najbližšiu celú hodnotu stupňa. Prostredná ryska na vernierovej stupnici sa musí zhodovať s ryskou označujúcou celú hodnotu stupňa na stupnici (obr. P1). Dôkladne si prezrite obr. P1; ukážka nastavenia: 24° pravý uhol.
- Pre ďalšie, presnejšie nastavenie 1/2°, pritlačte na zámku stupnice a opatrne posuňte stupnicou doprava, až kým sa označenie 1/2° na vernierovej stupnici kryje s najbližšou ryskou na klasickej stupnici nastavenia uhla rezu. V našom prípade má najbližšia ryska hodnotu 25°. Obr. P2 zobrazuje konečné nastavenie hodnoty 24 1/2° - pravý uhol.

Posúvanie stupnice pri nastavení pravého uhla:

- posunutím stupnice smerom doprava, zväčšíte uhol nastavenia tak, až sa stredná ryska na vernierovej stupnici, kryje s najbližšou hodnotou uhla na klasickej stupnici.
- posunutím stupnice smerom doľava, zmenšíte uhol nastavenia tak, až sa stredná ryska na vernierovej stupnici, kryje s najbližšou hodnotou uhla na klasickej stupnici.

Posúvanie stupnice pri nastavení ľavého uhla:

- posunutím stupnice smerom doľava, zväčšíte uhol nastavenia tak, až sa stredná ryska na vernierovej stupnici, kryje s najbližšou hodnotou uhla na klasickej stupnici.
- posunutím stupnice smerom doprava, zmenšíte uhol nastavenia tak, až sa stredná ryska na vernierovej stupnici, kryje s najbližšou hodnotou uhla na klasickej stupnici.

Rezanie podlahových obkladových lišt (obr. Q1 - Q4)

Vertikálna poloha

- Pred vykonaním akéhokoľvek rezu, si skúste rez najskôr na nečisto, bez zapnutej píly.

Rovné 90° rezy (obr. Q1)

- Položte lištu na stôl píly, ako je zobrazené na obr. Q1.
- Zapnite pílu, počkajte až pílový kotúč dosiahne maximálnu rýchlosť a rovnomerným spustením ramena píly vykonajte rez.

45° rezy (obr. Q2)

- Položte lištu na stôl píly, ako je zobrazené na obr. Q2.
- Všetky rezy podlahových lišt vykonávajte tak, že zadná strana lišty je opretá o vodiaci doraz a spodná strana lišty je opretá o stôl píly.

Vnútrotný roh

- Ľavý bok
 - 45° rez - ľavý.
 - Uschovajte ľavý bok rezu.
- Pravý bok
 - 45° rez - pravý.
 - Uschovajte pravý bok rezu.

Vonkajší roh

- Ľavý bok
 - 45° rez - pravý.
 - Uschovajte ľavý bok rezu.
- Pravý bok
 - 45° rez - ľavý.
 - Uschovajte pravý bok rezu.

Horizontálna poloha. Použitie sklonu (obr. M3)

Ďalší možný spôsob vykonania rezu, je pri nastavení uhla rezu na hodnotu 0° a nastavení sklonu na hodnotu 45°. Všetky rezy sú vykonané tak, že zadná strana lišty leží celou plochou na stole píly, obr. M3.

Vnútrotný roh

- Ľavý bok
 - Lištu položte hornou stranou oproti dorazu.
 - Uschovajte ľavý bok rezu.
- Pravý bok
 - Lištu položte spodnou stranou oproti dorazu.
 - Uschovajte ľavý bok rezu.

Vonkajší roh

- Ľavý bok
 - Lištu položte spodnou stranou oproti dorazu.
 - Uschovajte pravý bok rezu.
- Pravý bok
 - Lištu položte hornou stranou oproti dorazu.
 - Uschovajte pravý bok rezu.

Drážkovanie (obr. R)

Píla je vybavená drážkovým dorazom (22) a nastavovacou skrutkou (21), umožňujúcou drážkové rezanie.

- Preklopte drážkový doraz (22) dopredu, smerom k pílovému kotúču.
- Nastavovacou skrutkou (21) nastavte požadovanú hĺbku rezanej drážky.

Rezanie mäkkých, ľahkých kovov

Tento spôsob rezania je možné použiť pre rovné priechodné rezy pod uhlom. Neodporúčame vykonávať šikmé rezy alebo kombinované rezy, vyžadujúce nastavenie oboch uhlov zároveň. Píla nie je určená pre rezanie železa a iných tvrdých kovov.

- Vždy používajte upevňovacie svorky pri rezaní mäkkých, ľahkých kovov. Pred rezaním sa uistite, či je dielec riadne upevnený.
- Pre rezanie ľahkých kovov, používajte len pílové kotúče, určené pre rezanie mäkkých ľahkých kovov.
- Používajte len vhodné mazivo v spreji alebo vosk. Nepoužívajte chladiace a mazacie emulzie alebo podobné mazacie prostriedky.
- Pre zníženie rizika úrazu, spôsobené odlietajúcimi kovovými pilinami, zapojte medzi pílu a elektrickú zásuvku prepínač FI alebo istič DI.

FI prepínač musí vyhovovať nasledujúcim špecifikáciám a požiadavkám:

napätie	230 V
prúd	16 A
reakčný čas	< 15 ms
vypínací prúd	30 mA

DI istič musí vyhovovať nasledujúcim špecifikáciám a požiadavkám:

DIN VDE 0661	
napätie	230 V
prúd	16 A
vypínací prúd	30 mA
vypnutie všetkých pólov	L+N+PE
PE monitorovanie	
nízkonapäťová priepust.	

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva získate u svojho značkového predajcu. Ďalej tieto špecifikácie a požiadavky zahŕňajú rôzne druhy pílových kotúčov, doplnkové príslušenstvo (DE7080), nastaviteľné dĺžkové dorazy (DE7051), vertikálne svorky (DE7082), korunové dorazy (DE7084) a prachové vaky (DE7053).

Preprava (obr. A1, A2 a B)

Píla je vybavená rukoväťou pre pohodlný prenos a transport píly, ktorá sa nachádza na hornej strane ramena píly (obr. B).

- Pred prenášaním píly (obr. B), znížte rameno píly dole a stlačte tlačidlo poistky (16) (obr. A1).
- Posuňte stôl nastavenia uhla rezu (4) na hodnotu 60° smerom doprava a uzamknite poistkou. Uzamknite poistku vodiacich koľají (20) s pílou v prednej polohe, zasuňte vodiace dorazy (7) čo najviac dovnútra píly a uzamknite prvok nastavenia sklonu / úkosu píly (11) v polohe 0°.
- Pri prenášaní píly, vždy uchopte pílu za rukoväť (18) a za otvory pre uchopenie (24) (obr. A2).

Údržba

Náradie DEWALT je vyrobené a navrhnuté tak, aby bez nárokov na veľkú údržbu, bezchybne a spoľahlivo slúžilo dlhé roky. Dlhá a bezporuchová prevádzka píly závisí na pravidelnom čistení a na používaní správnych nástrojov.



Mazanie

Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.



Čistenie

Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt pravidelne čistite mäkkou tkaninou.



Nepotrebné náradie a životné prostredie

Nepotrebné náradie prineste do značkového servisu DEWALT, kde bude spracované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.

Záruka

30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY

Ak nie ste úplne spokojní so zakúpeným náradím DEWALT a jeho funkciou, môžete počas skúšobnej periódy (30 dní), náradie s obalom a všetok príslušenstvom vrátiť autorizovanému predajcovi alebo servisnému stredisku, ktoré sa podieľa na účasti tejto testovacej a reklamačnej záruky, so žiadosťou o výmenu náradia alebo o vrátenie peňazí. Musíte predložiť doklad o zakúpení náradia.

1 ROK ZÁRUKA ISTOTY

V prípade, že sa počas 12 mesiacov od zakúpenia náradia DEWALT, vyskytne na náradí porucha, bude táto bezplatne odstránená autorizovaným servisným strediskom DEWALT. Musíte predložiť doklad o zakúpení náradia. Táto bezplatná oprava zahŕňa prácu a náhradné súčasti. Nevzťahuje sa na dodávané príslušenstvo s náradím.

1 ROK ZÁRUKA KVALITY

Ak sa v priebehu 12 mesiacov od zakúpenia náradia, vyskytne na náradí porucha alebo chyba v dôsledku zlého dielenského vyhotovenia alebo v dôsledku použitia nekvalitného materiálu, spoločnosť DEWALT sa zaručuje túto poruchu bezplatne odstrániť alebo náradie podľa nášho uváženia vymeniť za nové, ak boli splnené nasledujúce podmienky:

- Náradie bolo používané len pre účely, na ktoré bolo určené.
 - Opravy na náradí neboli vykonávané nekvalifikovanou osobou.
 - Zákazník má doklad o zakúpení náradia.
- Táto rozsiahla záruka, je výhodou ponúkaná spoločnosťou DEWALT a vysoko prevyšuje podmienky a nariadenia popísané v zákone o ochrane práv zákazníka.

Zoznam telefónnych čísel autorizovaných dílerov a servisných stredísk DEWALT, nájdete na zadnej strane tohto návodu na obsluhu.

Vyhlasenie o zhode

DW708

Spoločnosť DEWALT vyhlasuje, že toto elektrické náradie spĺňa nasledujúce bezpečnostné normy a nariadenia: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie, kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT, na nižšie uvedenej adrese alebo na adrese, ktorá je uvedená na konci tohto návodu.

Hodnota hlučnosti a akustického tlaku je v súlade s normou 86/188/EEC a 89/392/EEC. Merané podľa DIN 45635:

L_{pA} (akustický tlak)	89 dB(A)*
L_{WA} (akustický výkon)	102 dB(A)

* pri uchu obsluhujúcej osoby

Ak zvuk prekračuje 85 dB(A), vykonajte zodpovedajúce opatrenia na ochranu sluchu.

Priemerná hodnota zrýchlenia v súlade s DIN 45675: < 2,5 m/s²

TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany

Certifikát č. S 9710929 01

Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo osobného poranenia. Pred prevádzkovaním tohto náradia si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste!

Všeobecné pokyny

- 1 Udržujte poriadok na pracovisku**
Neprehľadný a preplnený pracovný priestor, môže byť príčinou úrazu.
- 2 Pracujte s rozvahou**
Náradie nevystavujte vlhkosti.
Zaistite si kvalitné osvetlenie pracovnej plochy.
Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých materiálov, plynov alebo tekutín.
- 3 Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom**
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky a chladničky).
Pri práci v extrémnych podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť, tvorba kovových pilín pri práci, atď.) môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená vložením izolačného transformátora alebo ochranného ističa (FI).
- 4 Chráňte náradie pred deťmi**
Náradie aj predlžovací kábel držte mimo dosahu detí. Osoby mladšie ako 16 rokov môžu náradie obsluhovať iba pod dozorom.
- 5 Predlžovacie káble pre vonkajšie použitie**
Ak používate náradie vonku, používajte iba predlžovací kábel určený na vonkajšie použitie, ktorý je aj takto označený.
- 6 Nepoužívané nástroje uskladnite**
Ak nie je náradie používané, musí byť uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
- 7 Vhodne sa obliekajte**
Nenoste voľný pracovný odev alebo šperky. Môžu byť zachytené pohyblivými časťami. Ak pracujete vonku, používajte ak je možné, gumené rukavice a protišmykovú obuv. Dlhé vlasy môžu byť zachytené pilovým kotúčom. Preto dlhé vlasy uschovajte pod vhodnú prikrývku hlavy.
- 8 Používajte ochranné okuliare**
Ak sa pri práci s náradím práši alebo ak odlietavajú drobné čiastočky materiálu, používajte proti prachu ochranný štít alebo respirátor.
- 9 Vyvarujte sa maximálnemu akustickému tlaku**
Ak zvuk prekračuje 85 dB(A), vykonajte zodpovedajúce opatrenia na ochranu sluchu.
- 10 Pracovný dielec riadne upevnite**
Používajte upevňovacie svorky alebo zverák. Práca je tak bezpečnejšia a budete mať voľné obe ruky.
- 11 Pri práci majte všetky potrebné nástroje a náradie na dosah**
Udržujte správny postoj a rovnováhu.
- 12 Vyvarujte sa nechcenému spusteniu píly**
Neprenášajte náradie pripojené k elektrickej sieti s prstom na hlavnom vypínači. Uistite sa, či je náradie pri pripájaní k zdroju napätia vypnuté.
- 13 Buďte ostražití**
Pri práci myslíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívajte náradie ak ste unavení.
- 14 Náradie odpojte**
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru, vypnite ho a počkajte, kým sa úplne nezastaví. Náradie odpojte v prípade, že ho nepoužívate, pred vykonaním údržby alebo pred výmenou príslušenstva.
- 15 Pred prácou sa presvedčte, že ste nezabudli vybrať z píly**
nastavovacie a upevňovacie nástroje.
- 16 Používajte len správne príslušenstvo**
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode. Nesnažte sa vykonávať náročnejšie operácie a práce s malými alebo nevhodnými nástrojmi. Náradie používajte len pre účely, pre ktoré bolo určené. Práca je tak bezpečnejšia a vyvarujete sa možným úrazom.
Upozornenie! Používanie náradia, nástrojov a príslušenstva na iné účely, než ktoré sú uvedené v tomto návode na obsluhu, môže spôsobiť poranenie obsluhujúcej osoby.
- 17 S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne**
Pri prenášaní nikdy nedržte náradie za napájací kábel. Pri odpájaní napájacieho kábla zo zásuvky el. siete, uchopte vidlicu kábla a vidlicu vytiahnite zo zásuvky. Neťahajte za kábel.
Chráňte napájací kábel pred nadmerným teplom, olejmi a ostrými predmetmi
- 18 Údržba náradia**
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržiavajte náradie v čistom a bezchybnom technickom stave. Riadte sa pokynmi pre

údržbu a výmenu príslušenstva, uvedené v návode na obsluhu. Pravidelne kontrolujte napájací kábel. Ak objavíte poškodenie, nechajte kábel opraviť alebo vymeniť autorizovaným servisom DEWALT. Pravidelne tieto káble prezerajte a ak sú poškodené, tak ich vymeňte. Udržujte všetky ovládacie prvky čisté, suché a neznečistené olejmi či inými mazivami.

19 Pravidelne náradie kontrolujte

Pred použitím píly, dôkladne skontrolujte či nie je náradie alebo akákoľvek jeho súčasť poškodená a že je náradie schopné vykonať požadovanú prácu. Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohyblivých častí, opotrebenie jednotlivých častí a ďalšie prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod náradia. Poškodené ochranné kryty alebo iné poruchy, nechajte bezodkladne opraviť autorizovaným servisom. Ak je vypínač chybný, náradie nepoužívajte a nechajte vypínač vymeniť autorizovaným servisom DEWALT.

20 Opravy tohto náradia vždy zverujte mechanikom značkového servisu DEWALT.

Toto náradie zodpovedá platným bezpečnostným predpisom. Z bezpečnostného hľadiska je nutné, aby bolo zariadenie opravované výhradne technikmi s príslušnou kvalifikáciou.

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre pokosové píly

- Uistite sa, či sa pilový kotúč otáča správnym smerom. Dbajte na to, aby bol kotúč stále ostrý. Nepoužívajte pilové kotúče, ktoré majú menší alebo väčší priemer než je odporúčané. Parametre pilového kotúča sú uvedené v technických údajoch.
- Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite, či sú všetky uzatváracie kľučky a pridrzné svorky pritiahnuté.
- Pravidelne kontrolujte, či sú vzduchové štrbiny motora čisté a bez zvyškov triesok.
- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby, alebo pred výmenou pilového kotúča, odpojte náradie od elektrickej siete.
- Pred použitím príslušenstva, si prečítajte inštruktážnu príručku. Nesprávne použitie príslušenstva môže náradie poškodiť.
- Pred začatím rezania počkajte, kým motor píly nedosiahne maximálne otáčky.
- Pred zastavením píly, nadvihnite pílu nad dielec a potom uvoľnite vypínač.
- Nevkliňujte nič do ventilátora, aby ste pridržali hriadel motora.
- Nikdy nestrkajte ruky do oblasti ostria, ak je píla pod napätím.
- Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky.
- Nikdy sa nepokúšajte pílu rýchlo zastaviť zablokovaním kotúča pomocou náradia alebo iných prostriedkov zasunutím oproti kotúču; takýmto spôsobom môže byť spôsobený neúmyselne vážny úraz.
- Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené kotúče.
- Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče.
- Píla nie je určená na rezanie železných materiálov, betónu alebo iných, tvrdých neželezných materiálov.
- Nikdy nepoužívajte pílu bez ochranného krytu.
- Ochranný kryt píly sa pri poklesnutí ramena automaticky zdvihne; po zdvihu ramena sa opätovne automaticky nasunie na ostrie pilového kotúča. Ochranný kryt je možné ručne zdvihnúť, ak nasadzujeme alebo odoberáme pilové kotúče alebo ak vykonávame kontrolu píly. Nikdy sa nesnažte nadvihnúť ochranný kryt píly, ak sa pilový kotúč otáča.
- V prednej časti ochranného krytu je kvôli viditeľnosti pri rezaní mriežková clona. Aj keď žalúzie výrazne znižujú množstvo odlietajúcich zvyškov, v kryte sú však stále otvory. Preto vždy pri práci používajte ochranné okuliare.

Ostatné riziká

Nasledujúce riziká sú typické pre všetky druhy pokosových píľ:

- poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi dielmi

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a že sa používajú bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené isté zostatkové riziká.

Tieto riziká sú:

- Poškodenie sluchu.
- Riziko nehody spôsobené nekrytými dielmi otáčajúceho sa pilového kotúča.
- Riziko poranenia pri výmene pilového kotúča.
- Riziko pricviknutia prstov pri manipulácii s ochrannými krytmi.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu zvráteného pri rezaní dreva, najmä dubového, bukového a materiálu MDF.

Politika našich služieb zákazníkom

Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni.

Záruka DEWALT

Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku DEWALT. Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.

Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja na bezplatné prehliadky v autorizovanom servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnnej chyby za nasledovných podmienok:

- Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom DEWALT a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
- Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom DEWALT.
- Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
- Motor prístroja nebol preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími vplyvmi.
- Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.

Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie nože, brúsne kotúče, pilové listy, pilové kotúče, brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového a výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri každej reklamacii je potrebné tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp. servisnému stredisku DEWALT poverenému vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom záujme si ho preto spolu s originálom dokladu o nákupe starostlivo uschovajte.

DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných servisných opravovní a zberných stredísk. Ich zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získať na dole uvedených telefónnych číslach a na internetovej adrese www.2helpU.com.

Black & Decker

Stará Vajnorská cesta 16
832 44 Bratislava

tel: 02 492 41 394, 02 446 38 121
fax: 02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

03/2005



Ochrana životného prostredia



Triedený odpad. Tento produkt sa nesmie zlikvidovať v bežnom domácom odpade.

Raz príde čas, keď budete musieť Váš výrobok DEWALT vymeniť alebo ho prestanete používať. Neodhadzujte výrobok do bežného domového odpadu. Tento výrobok zlikvidujte v triedenom odpade.

- Triedený odpad použitých výrobkov a obalového materiálu umožní recykláciu a opätovné využitie materiálov. Opätovné využitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie a znižuje spotrebu surovín.

Miestne predpisy môžu obsahovať nariadenia o likvidácii triedeného odpadu na zberných miestach pre elektrické spotrebiče používané v domácnosti alebo u dodávateľa, v prípade zakúpenia nového výrobku.

DEWALT poskytuje výhodnú službu zberania a recyklácie svojich výrobkov ešte pred dosiahnutím konca ich životnosti. Výhodu tejto služby využijete, ak vrátite výrobok ktorémukolvek autorizovanému servisnému zástupcovi, ktorý prevedie likvidáciu výrobkov na vlastné náklady.



BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2

BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,

BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,

BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,

BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,

tel: 244 403 247
fax: 241 770 167
tel: 577 008 550 / 551
fax: 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>
tel: 549 211 831
fax: 549 211 831
tel: 495 539 126
fax: 495 539 126
tel: 596 232 390
fax: 596 232 390



BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,

BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,

tel: 033/55 11 063
fax: 033/55 12 624
tel: 055/62 33 155

Black & Decker Bill of Materials - PARTS LIST

Product Number DW708-----C		Product Description MITRE SAW		Type Identifier			
Item Number	Quantity Per	Part Number	Part Description	Variant Description	Type Description	Market Codes	Refer to R.I.
1	4	98094-55	SCREW		M5 * 55mm		Yes
2	2	330019-19	SCREW				Yes
3	4	330019-13	SCREW				No
4	2	153778-00	SCREW				Yes
5	12	330045-05	SCREW				Yes
6	8	330045-13	SCREW				Yes
7	3	330045-14	SCREW		M5 * 16mm		Yes
8	6	330045-15	SCREW				Yes
9	1	330045-18	SCREW				Yes
10	5	330045-23	SCREW,TEMP				Yes
11	3	330045-20	SCREW				Yes
12	1	145344-01	SCREW				Yes
13	4	153666-00	SCREW				Yes
14	4	153778-02	SCREW				No
15	1	153637-02	SCREW				Yes
16	1	153720-00	SCREW				Yes
17	2	150075-00	SCREW				Yes
18	2	153576-00	SCREW				Yes
19	1	394034-00	SCREW				Yes
20	1	144949-00	SCREW,SPECIAL				No
21	2	386112-00	SCREW				No
22	2	151799-00	SCREW				Yes
23	1	153639-00	SCREW				Yes
24	4	384127-01	SCREW				Yes
25	2	147791-00	SCREW				No
26	4	330045-06	SCREW				Yes
27	1	330045-47	SCREW				Yes
28	4	330045-33	SCREW				Yes
29	1	330019-03	SCREW				Yes

Black & Decker Bill of Materials - PARTS LIST

30	4	330019-14	SCREW				Yes
31	3	330045-24	SCREW				Yes
32	1	153787-00	SCREW				No
33	1	153794-00	NUT				No
34	1	153792-00	WASHER				No
35	1	62487-00	WASHER				No
36	2	153781-00	WASHER				No
37	1	153559-00	WASHER				No
38	2	153782-00	WASHER				No
39	5	98198-05	WASHER				No
40	2	153769-00	WASHER				No
41	2	153586-00	WASHER				No
42	2	148296-00	WASHER				No
43	1	153655-00	WASHER				No
44	1	144803-00	CIRCLIP				No
46	1	393071-00	PLATE				No
47	2	142273-00	RING				No
48	1	153752-00	RETAINER				No
49	1	153763-00	RING				No
50	1	153783-00	O RING				No
51	1	34158-00	SEAL				No
52	1	39945-00	RING				No
53	1	140733-00	SPRING				No
54	1	153604-00	SPRING				Yes
55	1	448176-00	SPRING				No
56	1	96723-00	SPRING				No
57	1	88165-00	SPRING				No
58	1	150718-00	NUT WING				No
59	1	167785-00	SPRING				No
60	1	153596-01	SPRING				No
61	1	330003-60	BEARING				No

Black & Decker Bill of Materials - PARTS LIST

62	1	330003-48	BEARING				No
66	1	131790-00	BEARING				Yes
67	1	330003-47	BEARING				Yes
68	1	65786-00	BEARING				No
69	1	153554-00	DRIVE PULLEY				No
70	1	153796-00	PULLEY				No
71	1	153555-00	BELT				Yes
72	1	153560-00	GASKET				No
73	1	153561-00	LOCKING PIN				No
74	3	153638-00	KEY				No
75	1	153754-00	GEARCASE COVER				No
76	1	153795-00	SHAFT				No
77	1	604765-00	CLAMP OUTER				No
78	1	604770-00	ADAPTOR				No
79	1	153645-02	BLADE CLAMP				No
81	1	153649-00	SLEEVE				No
82	1	153563-00	COVER				No
83	1	391317-00	FIELD CASE				No
84	1	391933-00	END CAP				No
85	1	391325-00	IDENTITY LABEL				No
86	3	153797-00	BOLT				No
88	1	396004-01	ARMATURE & FAN			CH - GB - QS	No
88	1	396004-02	ARMATURE & FAN			LX	No
89	1	391318-00	FIELD			LX	No
89	1	391318-01	FIELD			CH - GB - QS	No
90	1	389512-01	BRUSH PLATE				No
92	1	391375-00	BAFFLE FAN				No
93	1	397932-00	MOTOR CABLE				No
94	1	394036-00	PLATE				No
95	1	324438-10	CORDSET			QS	No
95	1	330048-31	CABLE & PLUG			CH	No

Black & Decker Bill of Materials - PARTS LIST

95	1	330060-02	CORDSET (M/PLUG)				GB	No
95	1	330061-03	CORDSET			GB 115V	LX	No
97	1	395624-00	COVERPLATE					No
98	1	153669-00	CORD CLAMP					No
99	1	153609-00	SWITCH 115V					No
100	1	153756-00	PLUG					No
101	1	153755-01	CLAMSHELL PAIR					No
102	1	429932-00	ARM LINK					No
103	2	153721-00	FOAM					No
104	1	153562-00	BELT COVER					No
105	1	153648-05	GUARD UPPER					No
106	1	149365-01	IDENTITY LABEL					No
107	1	605408-00	DUST PORT					No
109	1	153602-02	GUARD LOWER					No
110	1	153719-01	LINK					No
111	1	145318-00	BUMPER					No
112	1	146774-00	ROLLER					No
113	1	146740-01	BUSH					No
114	1	385756-00	BUSH					No
115	1	146751-00	SHAFT					Yes
116	2	153593-01	SPACER					No
118	1	387131-00	LOCKING PIN					No
119	1	397000-00	SCREW.SPECIAL					No
120	1	153603-01	PAWL					No
121	1	429941-00	TRUNNION					No
123	4	153582-00	GUIDE					No
126	1	147107-03	KNOB					No
128	1	605155-00	BUSHING					No
129	1	153667-00	BUSHING					No
131	1	153578-00	SCALE					Yes
132	1	153575-00	POINTER					Yes

Black & Decker Bill of Materials - PARTS LIST

133	1	392422-00	HANDLE				No
135	1	386757-01	PIN				Yes
136	1	153574-00	BUTTON RELEASE				No
137	1	153617-04	TABLE				No
138	1	385709-01	PIVOT SHAFT				Yes
139	1	153640-00	PIN				Yes
140	1	429921-01	REPAIR KIT				Yes
141	1	153624-00	POINTER				Yes
142	1	153632-00	PIN				Yes
143	1	153621-00	HANDLE				No
144	1	153722-01	TRIGGER				No
145	1	153622-00	LOCKING PIN				Yes
146	1	153626-00	LEVER				No
147	1	682149-00	BUSH				No
148	1	153768-00	SPRING SA				Yes
149	2	153616-02	PLATE SA				Yes
152	1	153765-00	BASE SA				No
153	4	153612-00	FOOT				No
154	3	153614-00	PLATE THRUST				No
156	1	153627-00	FENCE SA				No
157	1	153766-03	FENCE LH				No
158	1	153767-06	FENCE RH				No
159	1	147107-02	KNOB LOWER				No
163	1	153636-00	WRENCH				No
164	2	381028-02	BRUSH & LEAD				No
166	2	143861-00	WARNING LABEL				No
167	1	380179-00	WARNING LABEL				No
168	1	390905-00	SUPPORT BRACKET				No
169	1	386886-00	WARNING LABEL				No
173	1	385652-00	LOCK SA				No
174	1	153799-00	PLUG				No

Black & Decker Bill of Materials - PARTS LIST

175	1	153608-00	INSERT					No
176	1	393521-03	CAPACITOR					No
177	1	320078-00	TERMINAL BLOCK			CH - GB - QS		No
177	1	393520-00	TERMINAL BLOCK			LX		No
180	1	384495-00	LOCKING DEVICE					No
181	1	386196-00	SPRING					No
182	1	152852-00	BOLT					No
190	1	387553-00	LABEL					No
191	1	145312-00	PLUG					No
192	2	330045-45	SCREW					No
193	1	391358-00	HOLDER TOOL					No
194	1	398367-00	SCREW					No
195	1	388414-01	BUSH					No
200	1	147734-06	DUSTBAG					No
800	1	790206-00	GREASE					No
801	1	93488-00	GREASE					No
860	1	340992-08	BIT					Yes


DEWALT

CATALOGUE NUMBER DW708-CH,-GB,-QS,-XW

TYPE
A1

DESCRIPTION

Cross Cut Miter Saw

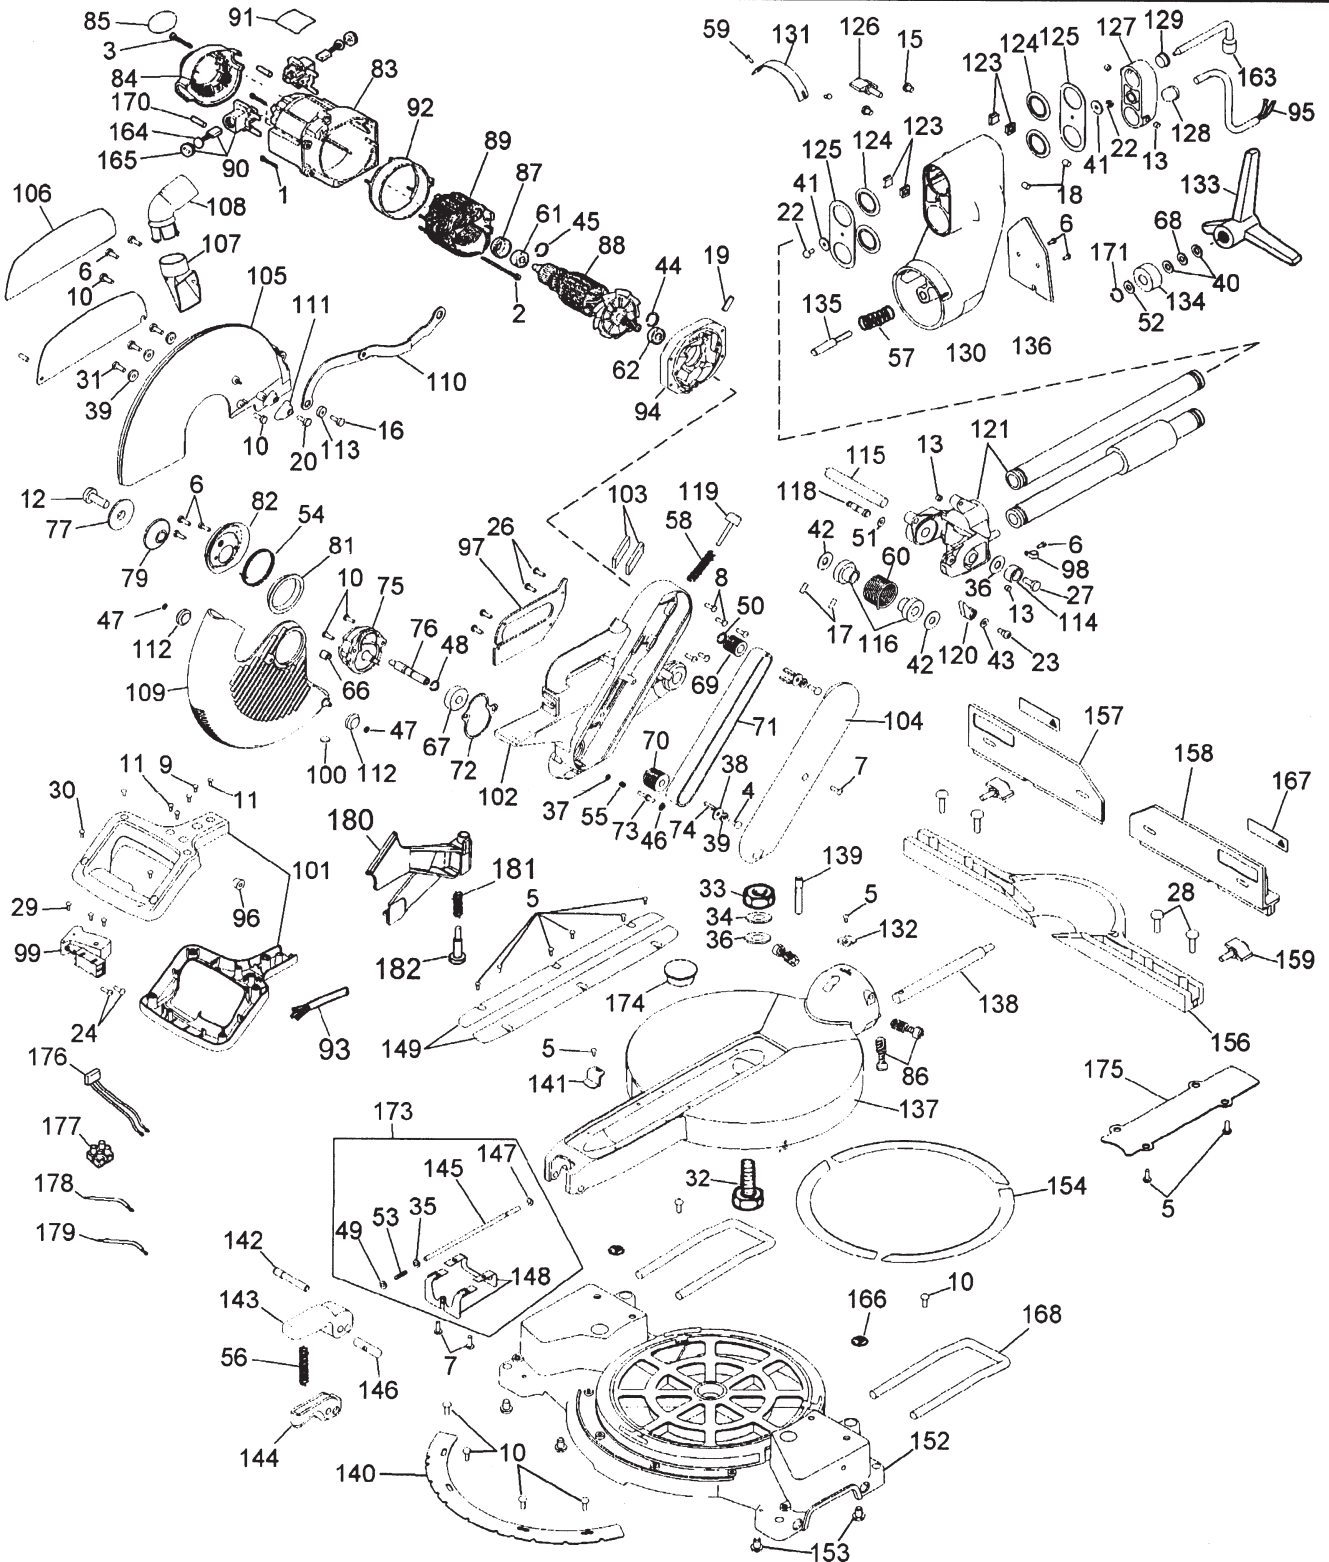

This drawing is the property of Black and Decker and must not be reproduced without permission

DRAWING 234444

BULLETIN NO. 12142

ORIGIN U.S.A.

Engr: CAG

DATE (Aug97-TS-CO)

DRAWINGS BY THE EUROPEAN SERVICE TECHNICAL GROUP



ZÁRUČNÍ LIST



ZÁRUČNÝ LIST



**ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:**

- 24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
- 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
- 12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
- 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:

- Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
- Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť

IČO:

Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:

TYP VÝROBKU: DW708

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

